




تغذیه گذاری در فولادها

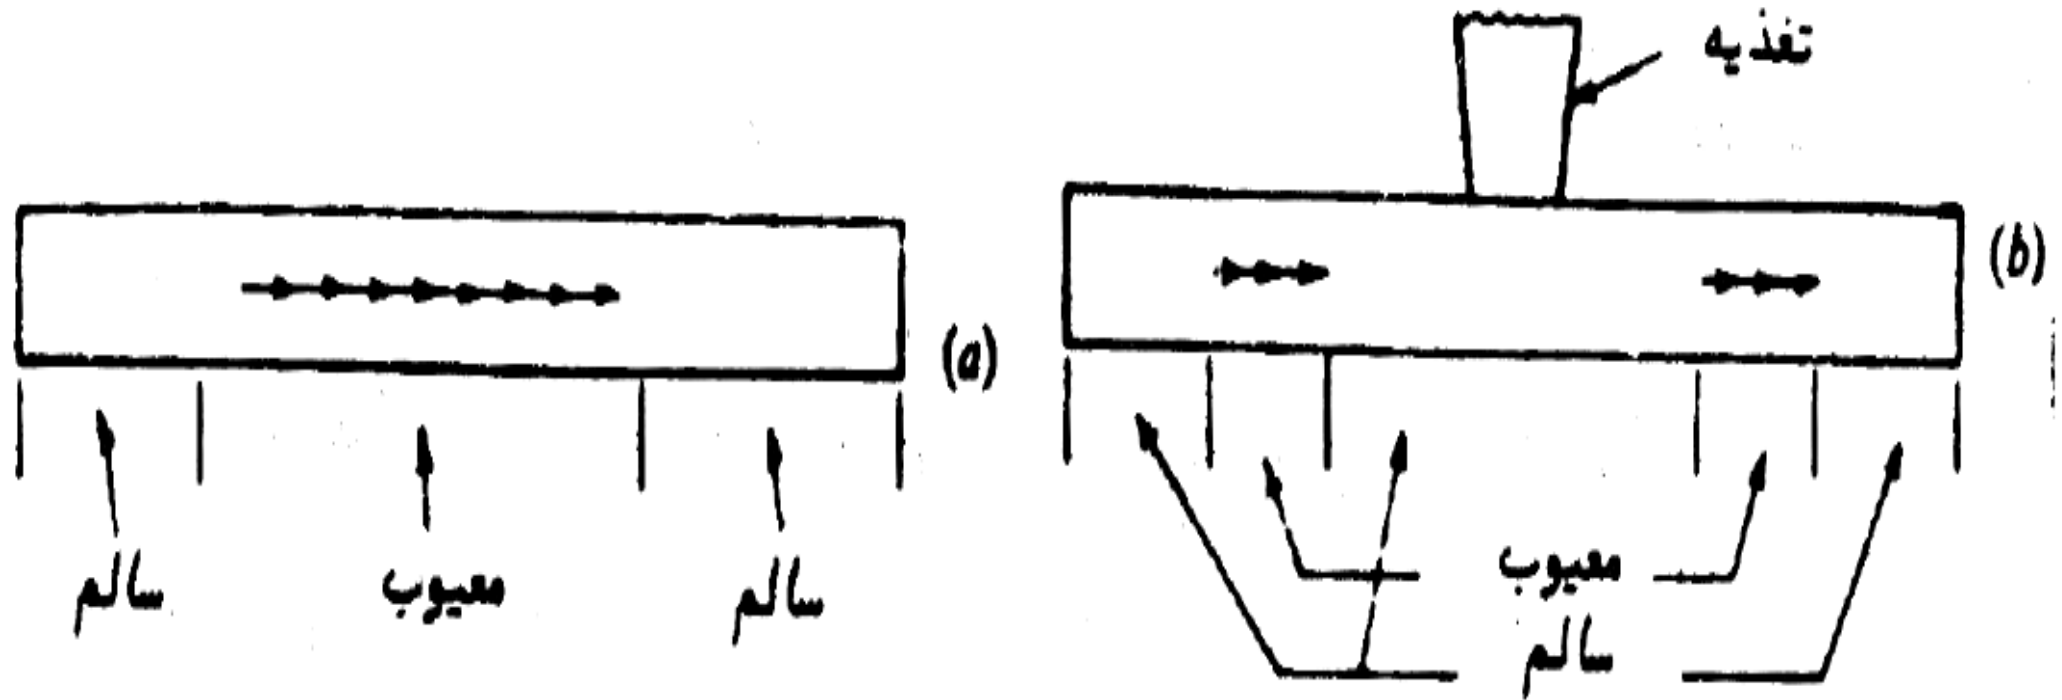


شکل ۱۲- نقش تغذیه و منطقه اثر آن در جلوگیری از ایجاد حفره انقباض

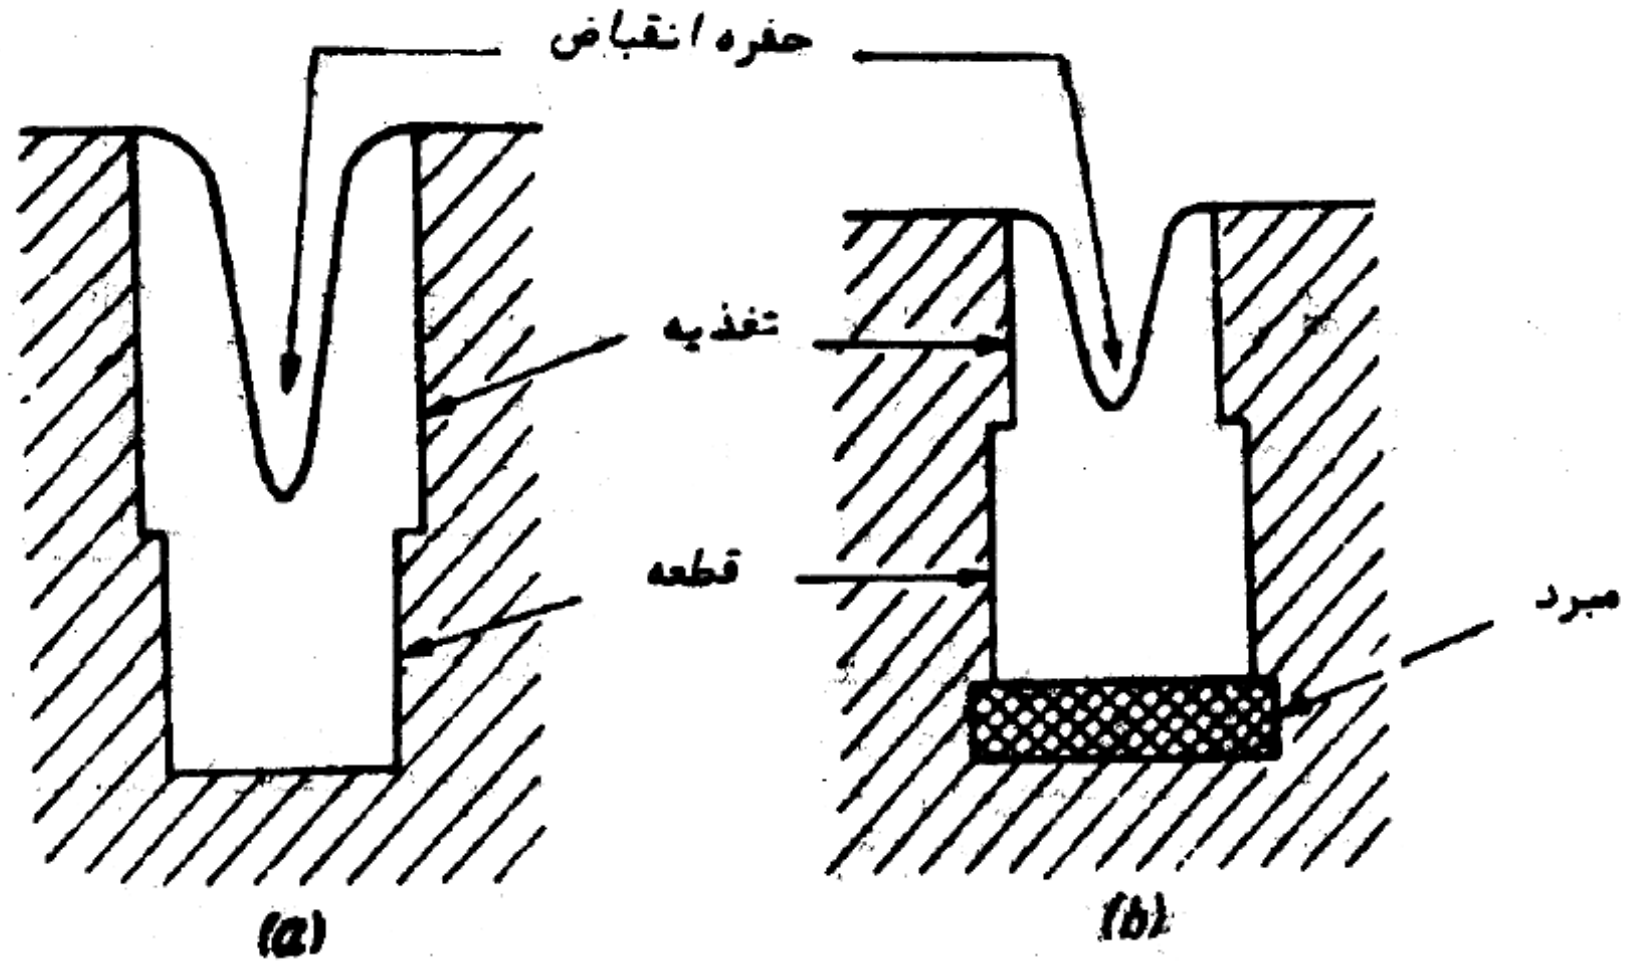

شکل ۲- کاهش حجم تغذیه با ایجاد انجماد جهت دار توسط مبرد

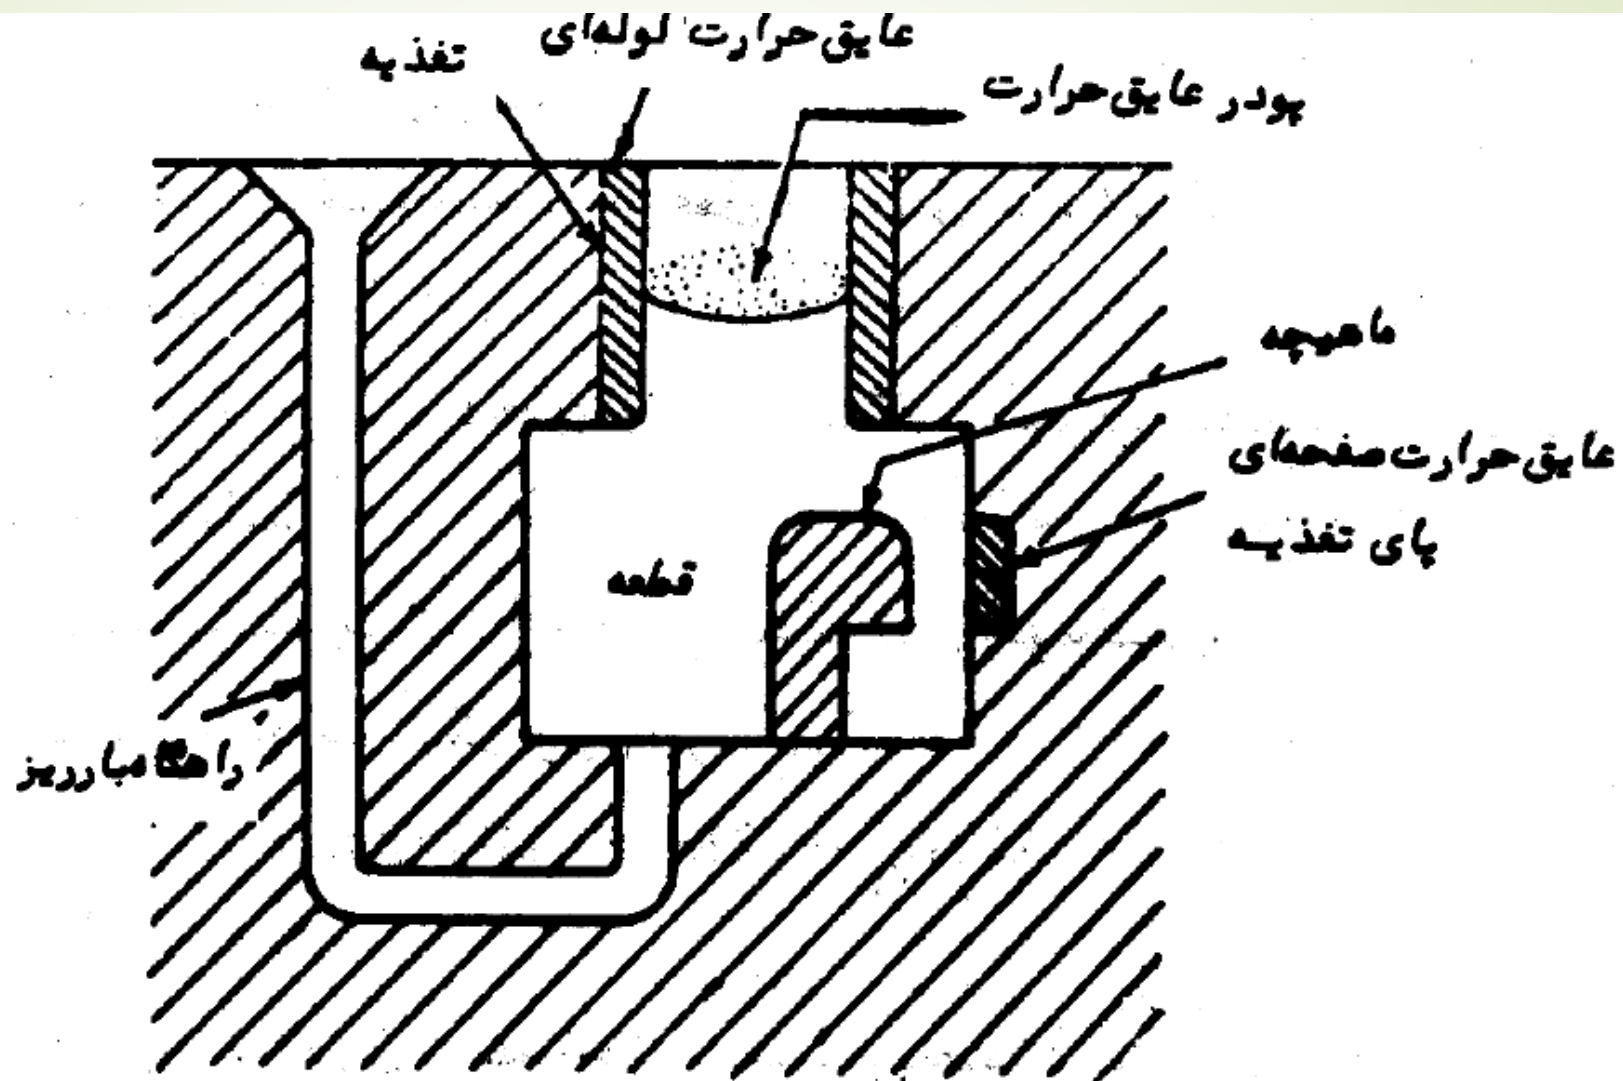


شکل ۴- چگونگی استفاده از مواد عایق حرارت در قالب

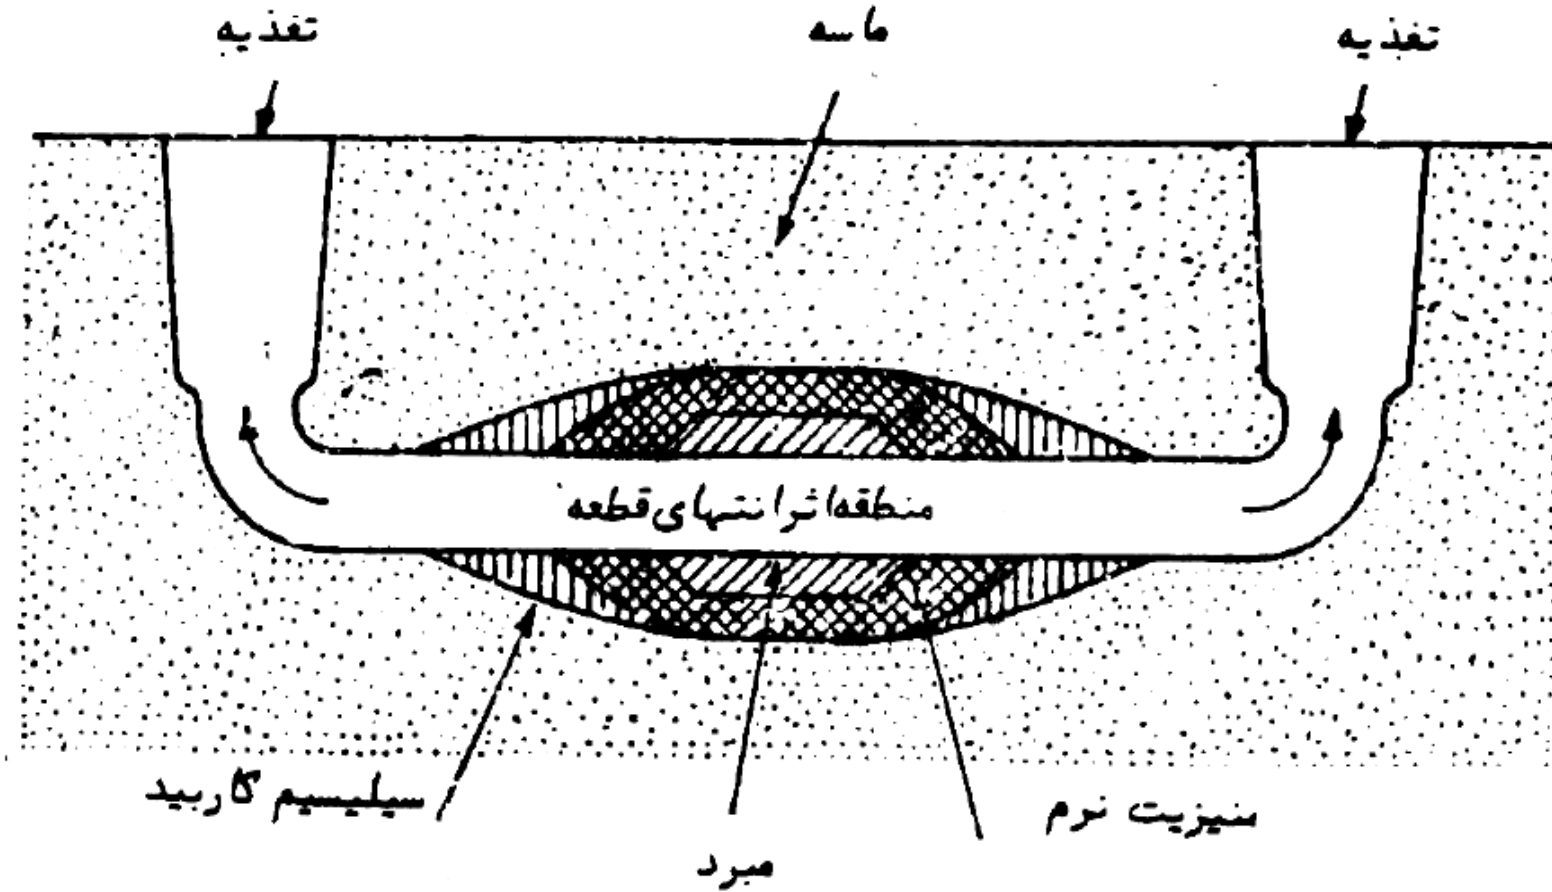

شکل ۵- استفاده از مبرد در قالب برای ایجاد شیب حرارتی مناسب و انجام جهت دار

مبرد غیر مستقیم خارجی بصورت شیب دار

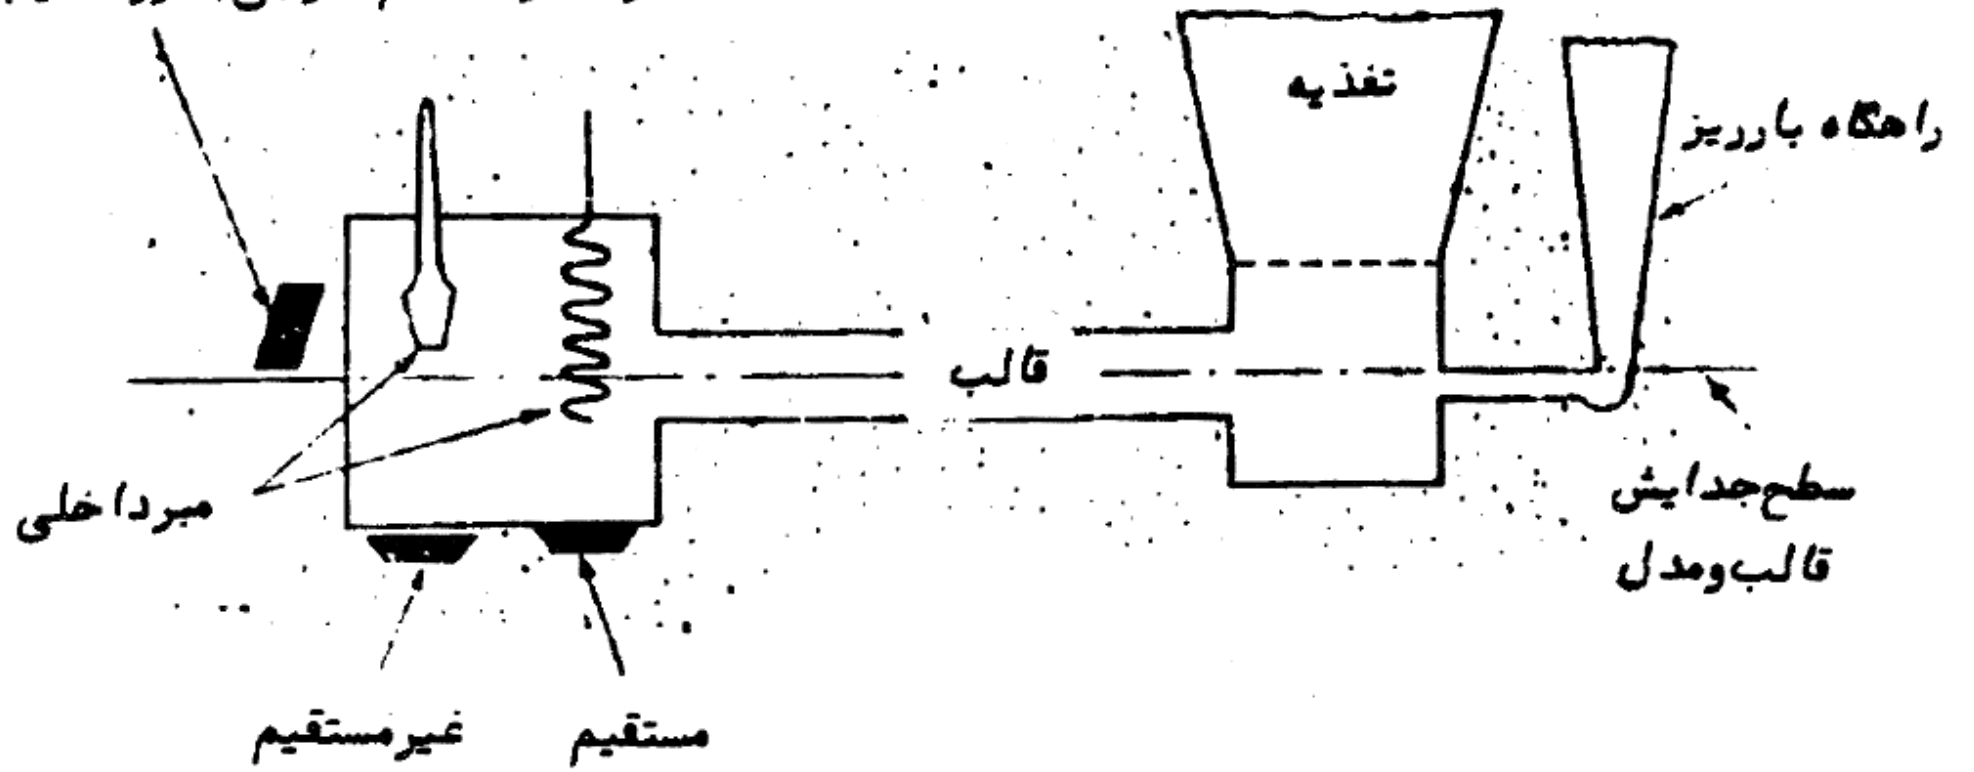


شکل ۶- مبردهای داخلی و خارجی

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در تغذیه گرم، ترتیب حرکت مذاب از راهباره به سمت تغذیه و از تغذیه به سمت قطعه می‌باشد می‌توان این مطلب را به‌طور خلاصه این‌طور بیان کرد:





راهباره ← تغذیه ← قطعه تغذیه گرم

در تغذیه سرد، مذاب از طریق راهباره وارد محفظه قالب شده و از طریق محفظه به داخل تغذیه وارد می‌شود، این مطلب را نیز می‌توان به‌طور خلاصه به این شکل بیان کرد:


راهباره ← قطعه ← تغذیه تغذیه سرد

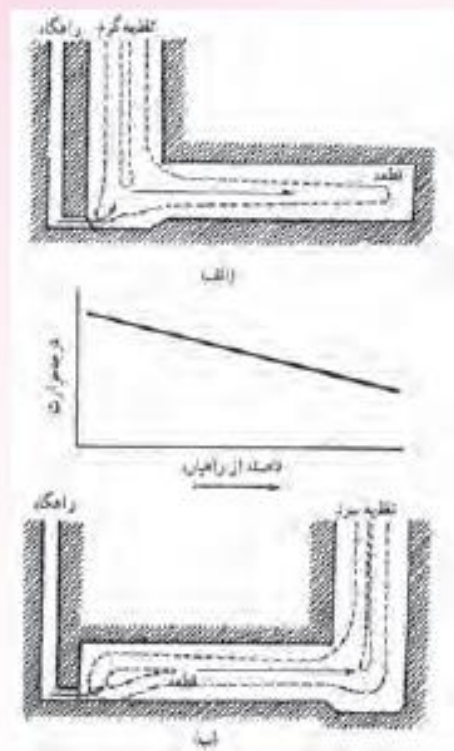

شکل ۴-۲۲- تغذیه گرم و سرد و شیب دمایی نسبت به محل راهباره

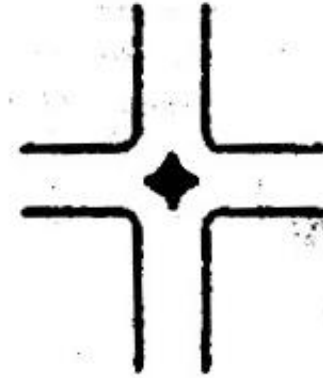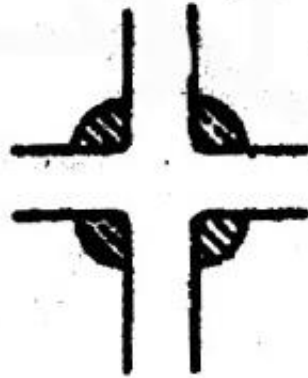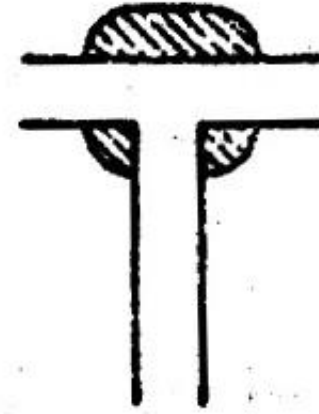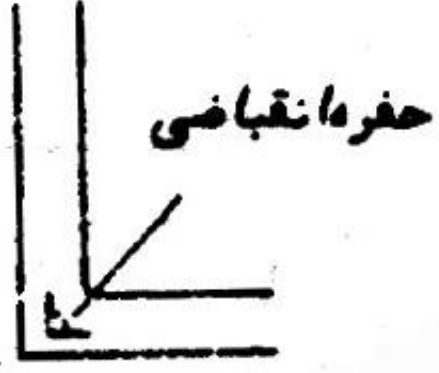


شکل ۷-۱ مبرد خارج و داخل و حفره انقباضی

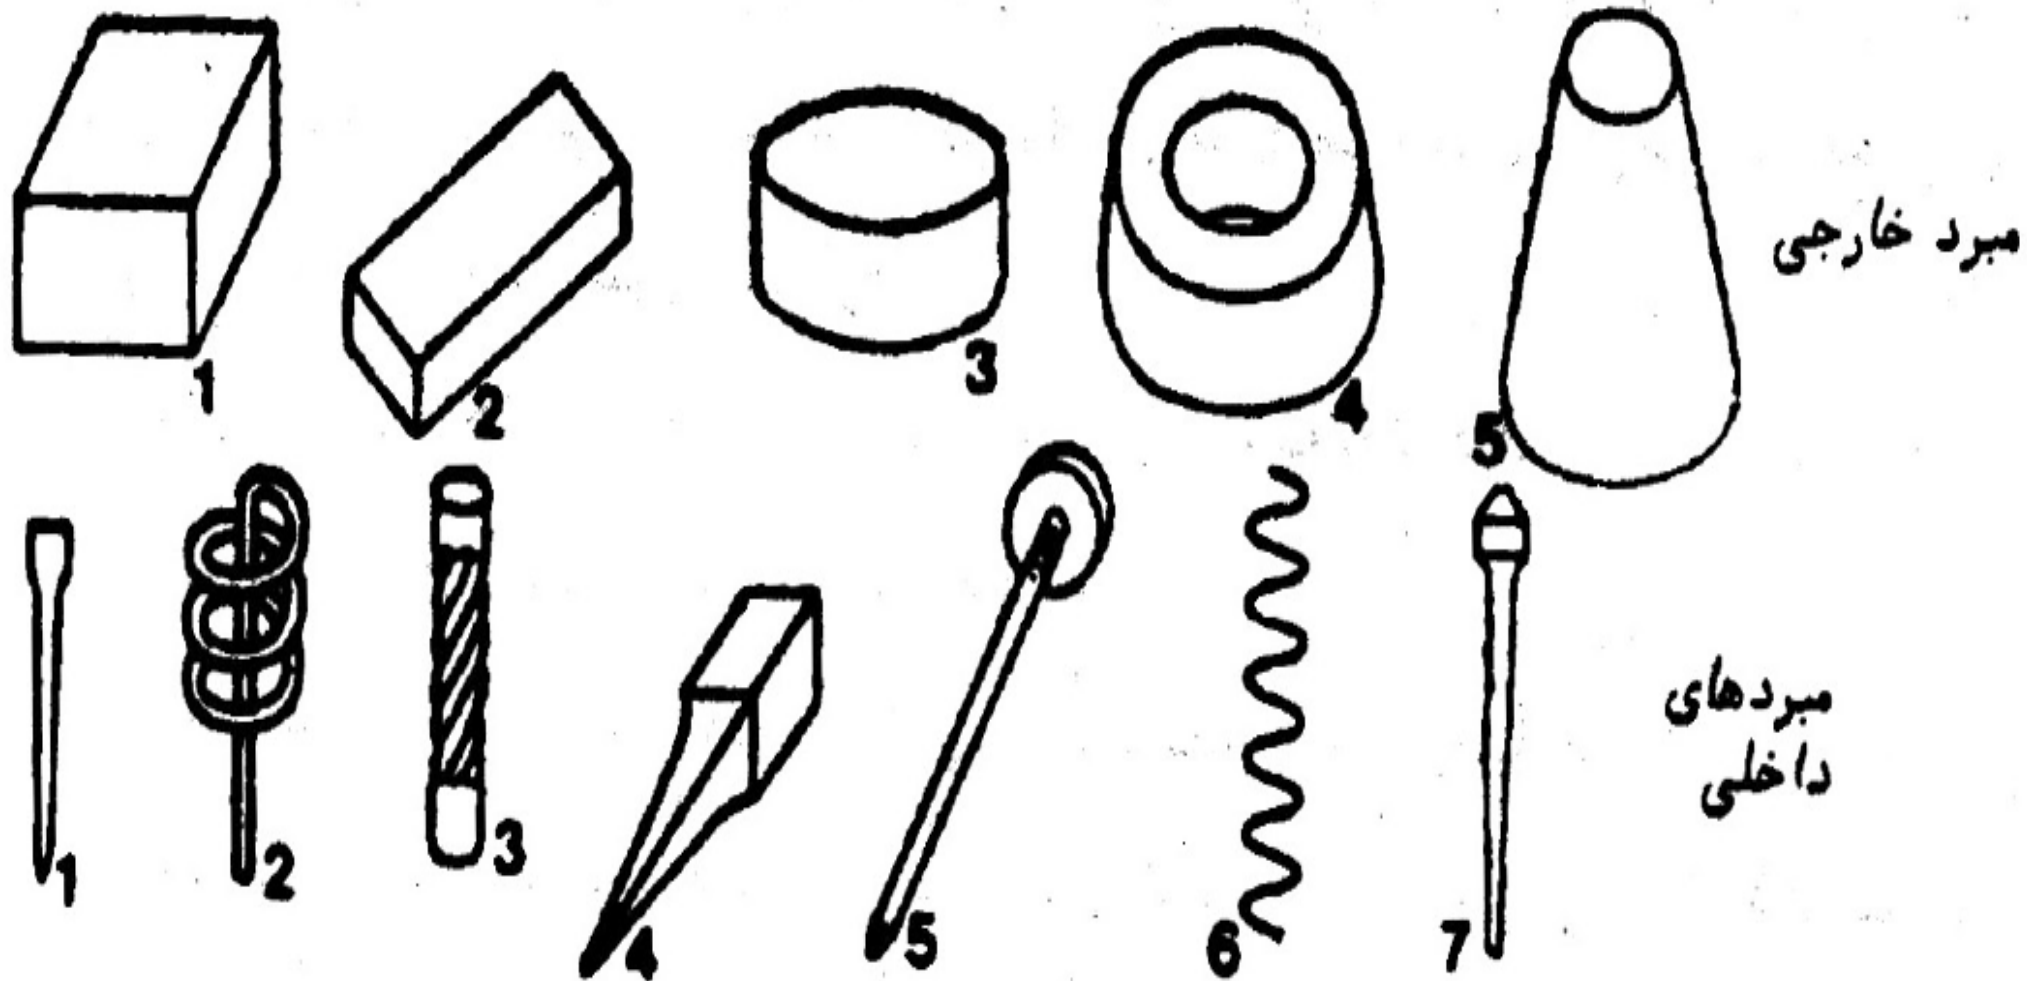


مبرد خارجی

مبردهای داخلی


شکل ۱- چند نمونه مبرد خارجی و داخلی

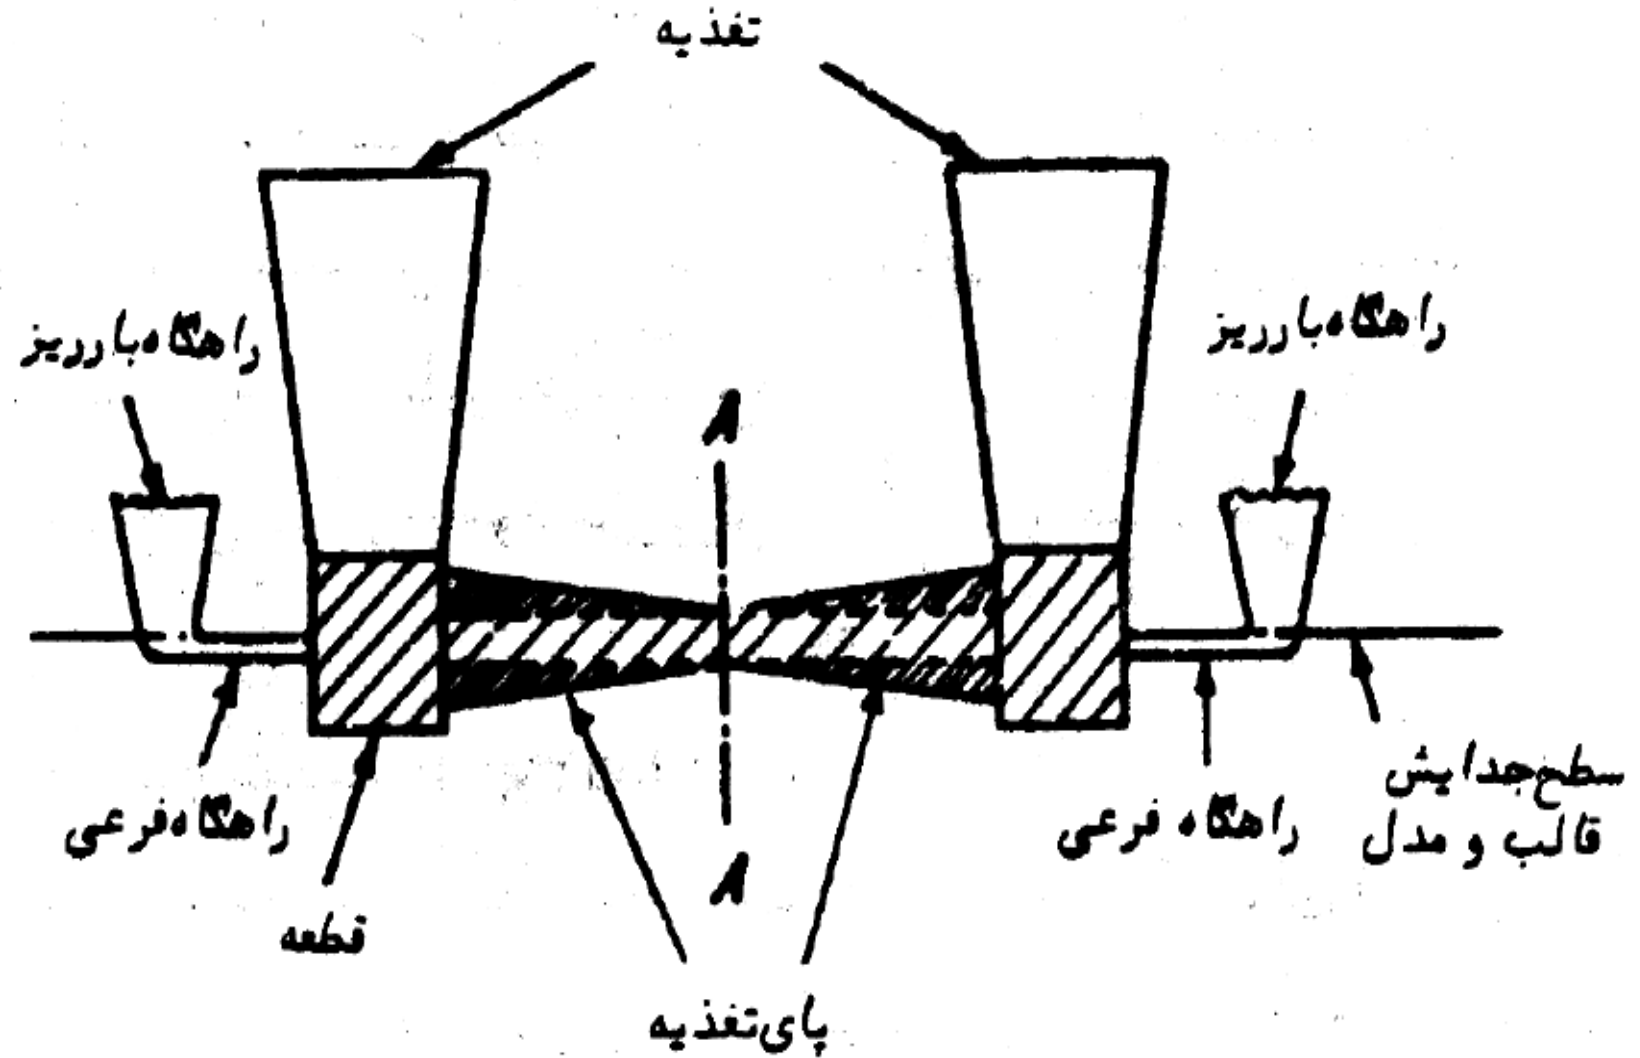


شکل ۹- ایجاد پای تغذیه برای مذاب‌رسانی به قسمتهای دورتر از کانال دیواره نازک قطعه

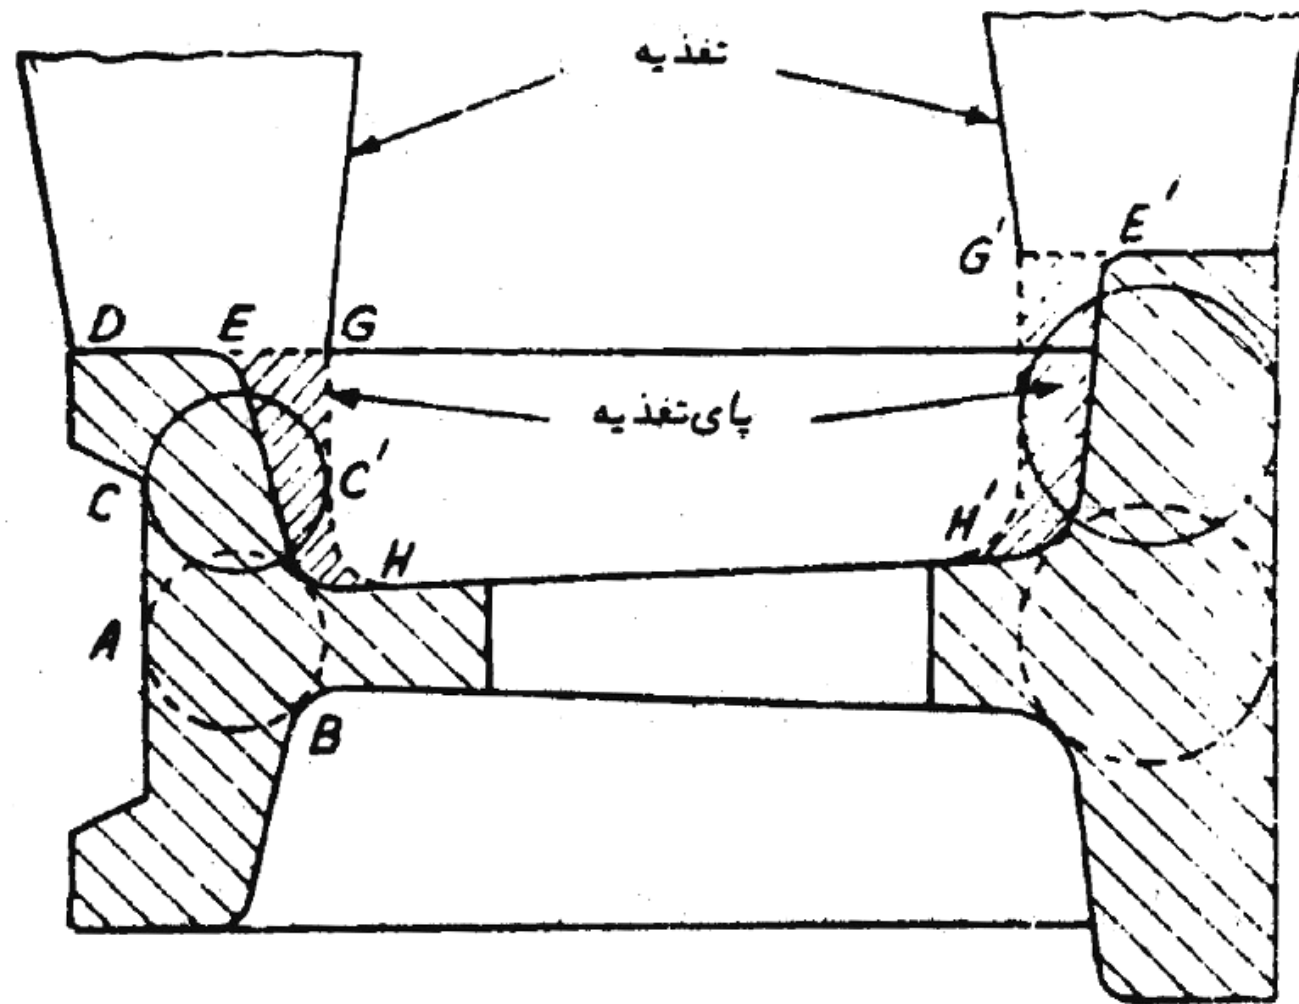


شکل ۱۰-۱ چگونگی رسم دایره‌های هیور برای تعیین پای تغذیه در یک چرخ

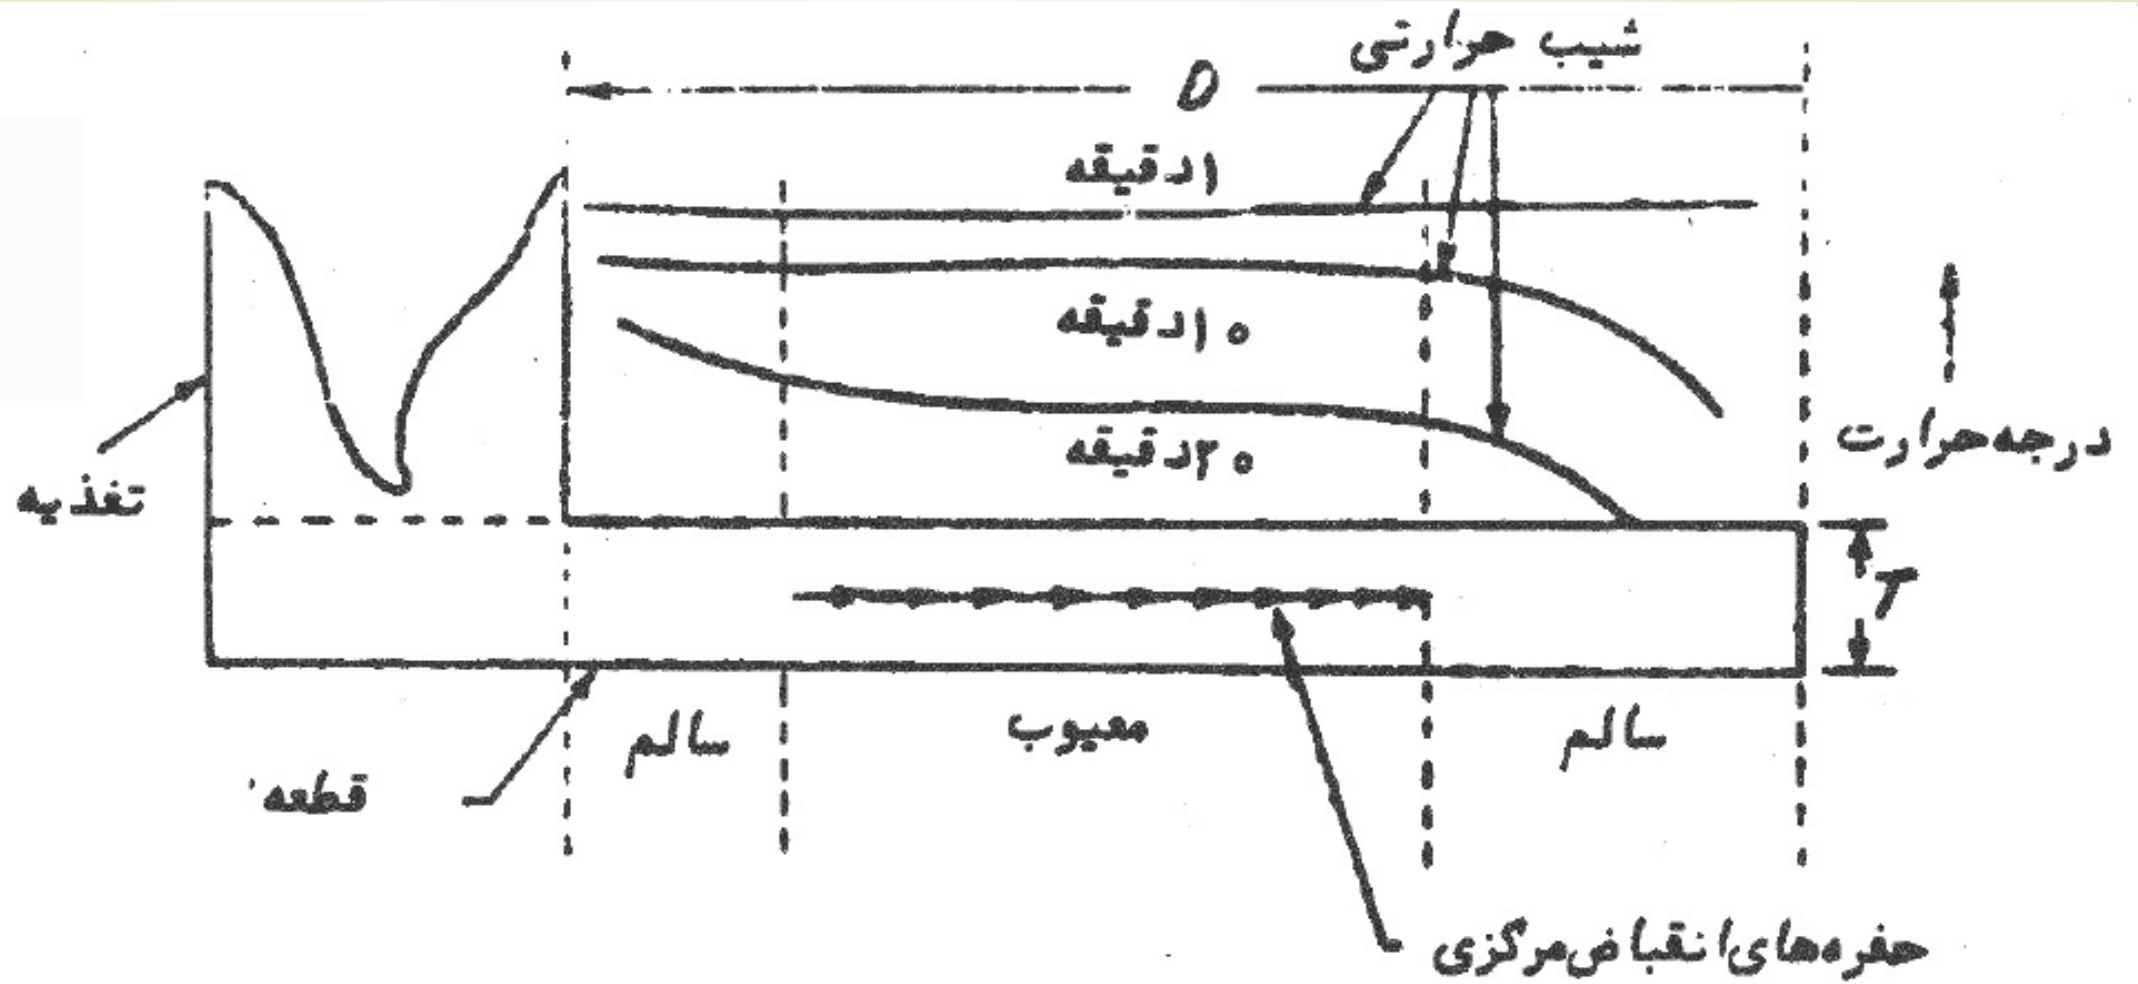

شکل ۱۳- منطقه اثر تغذیه در طول یک قطعه

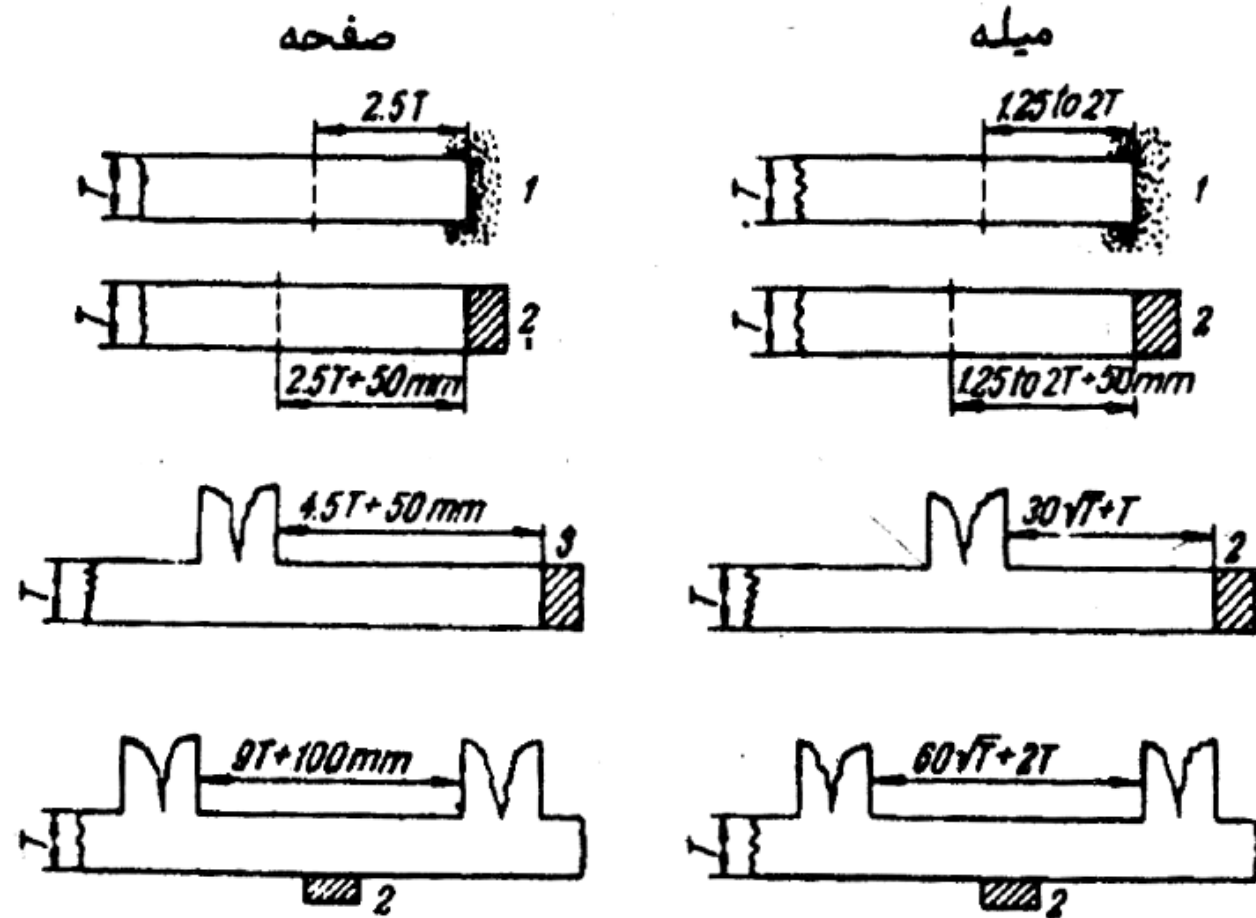

شکل ۱۴ - میزان مناطق اثر تغذیه ، اثر انتهایی قالب و اثر میرد در قطعات ریختگی در سیستم متریک

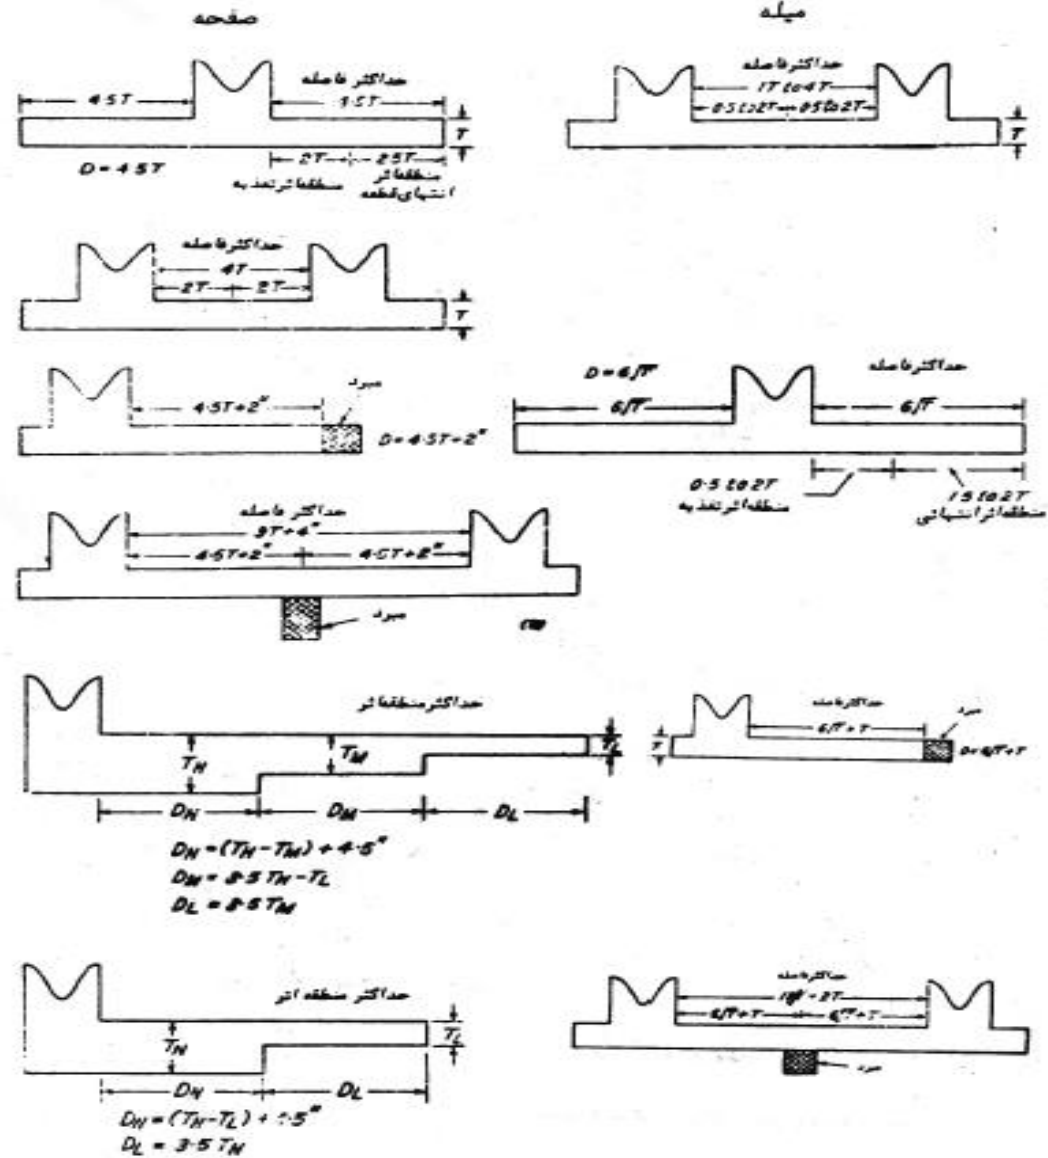

شکل ۵-۱- میزان مناطق اثر تغذیه، اثر انتهایی قالب و میرد در قطعات ریختگی در سیستم اینچی

همان‌طور که در شکل ۱۷ مشاهده می‌شود این قطعه بعلت اینکه طول سطح مقطع آن ۵ برابر عرض آن است بعنوان صفحه تلقی می‌شود. لذا با مراجعه به شکل ۱۴ و قطعات صفحه‌ای شکل خواهیم داشت:

$$\text{منطقه اثر انتهایی قالب برای صفحه} = 2/5 T = 2/5 \times 100 = 250 \text{ mm}$$

(فاصله I)

$$\text{منطقه اثر تغذیه (فاصله II) برای صفحه} = 2 T = 2 \times 100 = 200 \text{ mm}$$

$$\text{منطقه اثر تغذیه (فاصله III)} = 2 T = 2 \times 100 = 200 \text{ mm}$$


$$\text{منطقه اثر میرد (فاصله IV)} = 2/5 T + 50 \text{ mm} = 2/5 \times 100 + 50 = 200 \text{ mm}$$

برای صفحه

$$\text{قطر خود تغذیه (D)} = D = 200 \text{ mm}$$


$$\text{مجموع مناطق اثر تغذیه، اثر انتهایی قالب} = I + II + III + IV + D = 1150 \text{ mm}$$

و اثر میرد

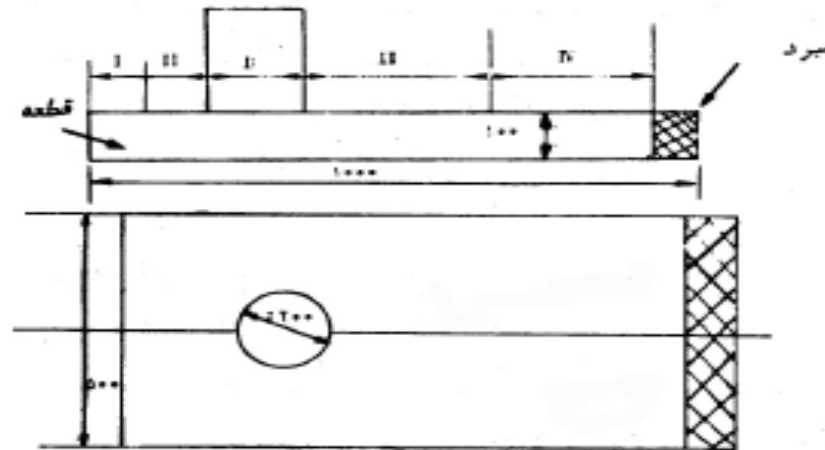


شکل ۱۷- قطعه ریخته شده با یک تغذیه و میرد و میزان طول منطقه اثر تغذیه و میرد

- محاسبه ابعاد تغذیه با استفاده از تعیین ارتفاع حفره انقباض ایجاد شده در آن

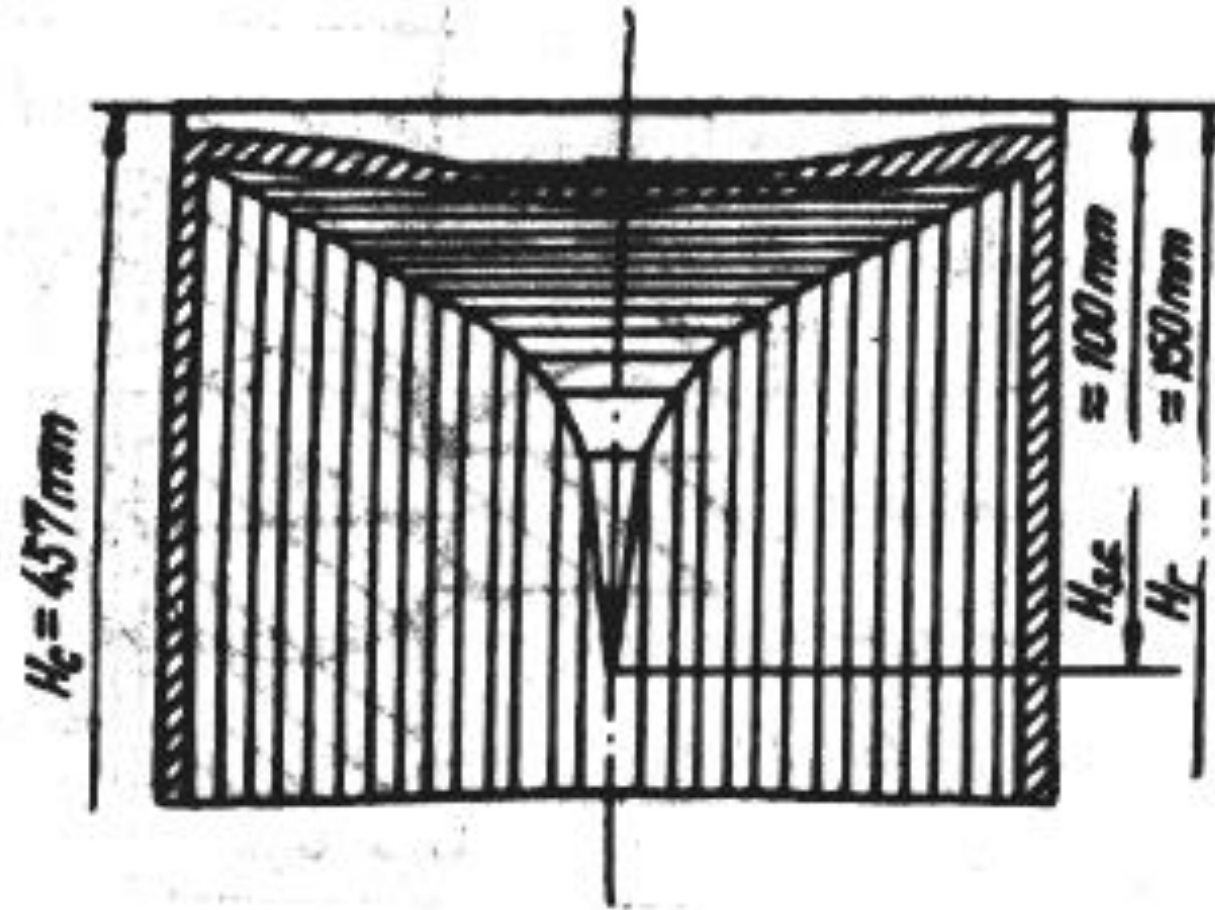

شکل ۱۹- شکل واقعی حفره انقباض در یک تغذیه باز استوانه‌ای

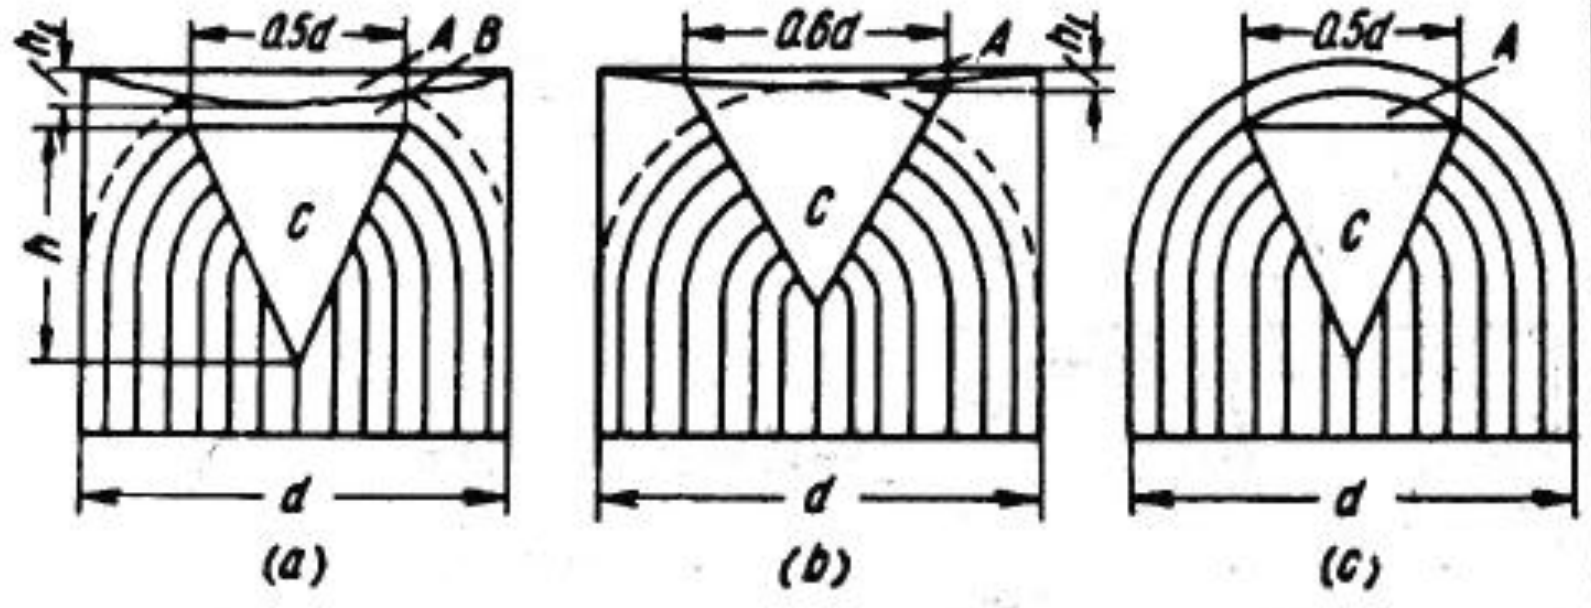

شکل ۲۰ - شکل فرضی حفره انقباضی در تغذیه‌های باز (a و b) و بسته (c)

A = حفره انقباض روی تغذیه باز

B = پوسته منجمد شده روی تغذیه باز

C = حفره انقباض

(قالبهای ماسفای)

قطعه	سیستم راهگامی از پایین	سیستم راهگامی از بالا
کوچک و متوسط	$H_r = \frac{0.23(3V_0 - S\sqrt{t})}{d^2} + 4 \text{ cm}$	$H_r = \frac{0.15(3V_0 - S\sqrt{t_1})}{d^2} + 4 \text{ cm}$
سنگین	$H_r = \frac{0.7V_0}{d^2} + 4 \text{ cm}$	$H_r = \frac{0.45V_0}{d^2} + 4 \text{ cm}$

(قالبهای فلزی)

کوچک و متوسط	$H_r = \frac{0.7(V_0 - S\sqrt{t_1})}{d^2} + 4 \text{ cm}$	$H_r = \frac{0.45(V_0 - S\sqrt{t_1})}{d^2} + 4 \text{ cm}$
سنگین	$H_r = \frac{0.7V_0}{d^2} + 4 \text{ cm}$	$H_r = \frac{0.45V_0}{d^2} + 4 \text{ cm}$

(قالبهای فلزی با سیستم راهگامی سرامیکی و پوشیده شده از مواد حرارتزا)

عمومی	$H_r = \frac{0.3(V_0 - S\sqrt{t_1})}{d^2} + 4 \text{ cm}$	$H_r = \frac{0.2(V_0 - S\sqrt{t_1})}{d^2} + 4 \text{ cm}$
-------	---	---





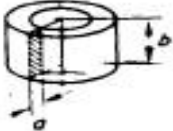
محاسبه ابعاد تغذیه با استفاده از اندازه گیری
مستقیم یا غیر مستقیم زمان انجماد قطعه


۱- روش چرنیف

۲- روش کاین

۳- روش بیشاپ



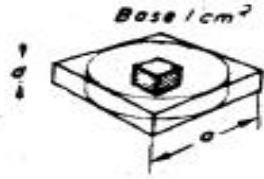
۴- روش نامور

<p>صفحه یا ابعاد نامحدود</p> 	$M = \frac{d}{2}$
<p>میله یا طول نامحدود</p> 	$M = \frac{a \times b}{2(a+b)}$
<p>مکعب با ابعاد a استوانه محاط در مکعبی با ابعاد a کره محاط در مکعبی با ابعاد a</p> 	$M = \frac{a}{6}$
	$M = \frac{r \times h}{2(r+h)}$
	$M = \frac{a \times b}{2(a+b)}$

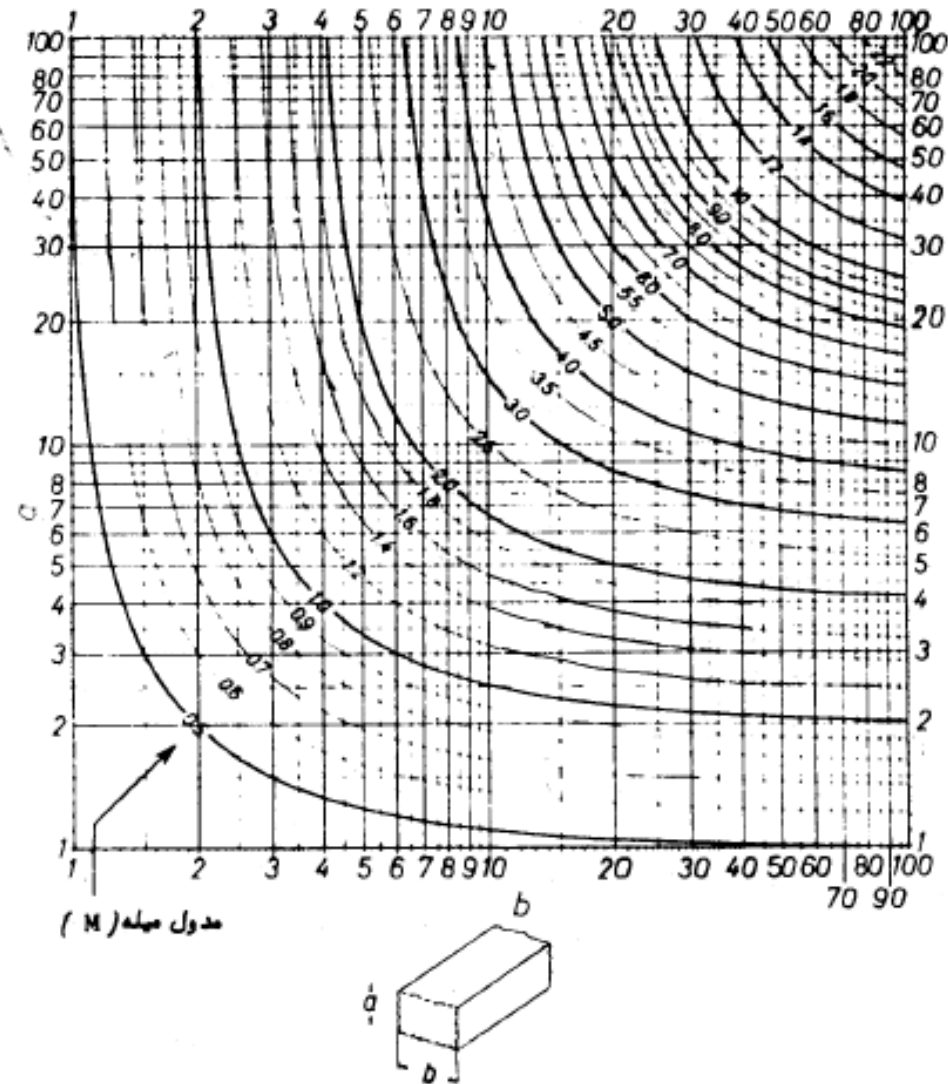

جدول ۵- چگونگی محاسبه چند شکل ساده با شاخه


(غیرردشونده =)
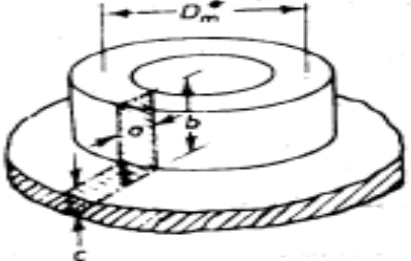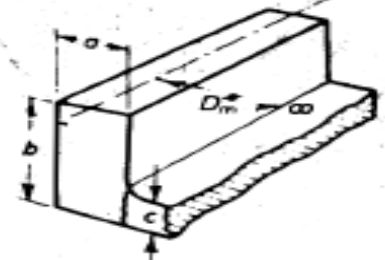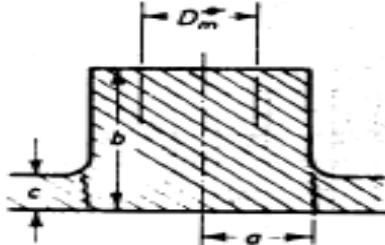
<p>استوانه توخالی با شاخه صفحهای c</p> 	$D_m^{\phi} = na$ $V = D_m^{\phi} a \cdot b \cdot \pi = a^2 b n \pi$ $\Lambda = 2a^2 n + n + a\pi(n+1)(b-c) + a\pi(n-1)b$ $= a\pi(2an + 2bn - cn - c)$ $M = \frac{V}{\Lambda} = \frac{a \cdot b}{2(a+b) - c \frac{n+1}{n}}$
<p>میل یا صفحه با شاخه c</p> 	$D_m^{\phi} = n \times a, \quad n = \frac{D_m^{\phi}}{a} = \frac{\infty}{a} = \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} + \frac{\infty+1}{c} = 1$ $M = \frac{a \cdot b}{2(a+b) - c \frac{n+1}{n}} = \frac{a \cdot b}{2(a+b) - c}$
<p>استوانه توپر با شاخه c</p> 	$D_m^{\phi} = a = na, \quad n = 1$ $\frac{n+1}{n} = 2$ $M = \frac{a \cdot b}{2(a+b) - c \frac{n+1}{n}} = \frac{a \cdot b}{2(a+b) - c}$

		استفاده مستعد
قطریه		$H(CP)$ جدول
صفحه با ضخامت T		$T/2$
میل با مقطع چهار گوش a, b		$\frac{a \cdot b}{2(a+b)}$
استوانه به ارتفاع h و قطر D $D = h$		$H/6$
کعب به ضلع a		$\frac{a}{6}$
کره به قطر d		$d/6$
استوانه به ارتفاع h و قطر $2r$		$\frac{r \cdot h}{2(r+h)}$
استوانه تو خالی به ارتفاع h و ضخامت a		$\frac{a \cdot h}{2(a+h)}$
در صورت اعمال یک یا خسته فرمی به ضخامت C	به استوانه ای تو خالی با ضخامت a و ارتفاع h و قطر متوسط D_m بطوریکه $D_m = n \cdot a$	$\frac{a \cdot h}{2(a+h) - C \frac{n+1}{n}}$
	به استوانه ای توپر یا قطره 2 و ارتفاع h	$\frac{a \cdot h}{2(a+h) - C}$
	به میل ای چهار گوش با ابعاد مقطع a, b	$\frac{a-b}{2(a+b-C)}$

برای روشن شدن چگونگی محاسبه مدول در یک قطعه به دو مثال زیر می پردازیم:

مثال ۱- هدف محاسبه مدول فلنجی است که در شکل زیر مشاهده می شود. قبل از محاسبه باید مقدار تراش سطح را در صورت نیاز به قطعه اضافه نمود.

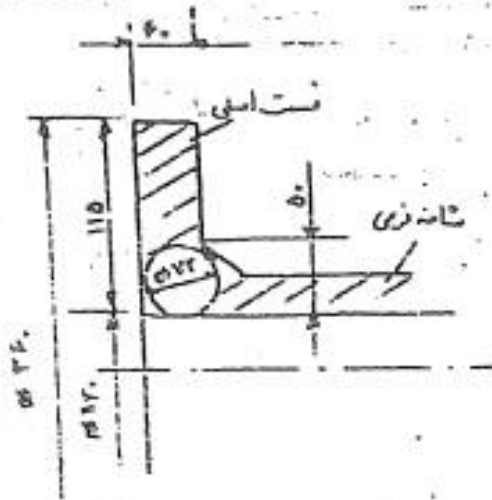


تغذیه به قسمت اصلی فلنج که در شکل مشخص شده وصل می گردد و بدنه فلنج در این حالت بتواند شانه فرعی محسوب خواهد شد. با اتمال یک شاخه فرعی به یک قطعه افزایشی در مقدار مدول آن قطعه ایجاد می گردد. در این حالت با رسم یک دایره محاطی در محل برخورد شاخه فرعی به قسمت اصلی ضخامت قسمت اصلی را تا حد قطر این دایره افزایش داده و در محاسبات مدول دخالت می دهیم. در مثال بالا قطر این دایره ۷۲ خواهد شد که جای ضخامت ۶۰ mm فلنج قرار خواهد گرفت. شکل قسمت اصلی فلنج یک استوانه توخالی بوده که یک شاخه فرعی به آن متصل شده است در نتیجه با توجه به جدول شماره ۱ مقدار مدول چنین قطعه ای خواهد بود.

$$M_c = \frac{a \cdot h}{2(a+h) - c \frac{n+1}{n}}$$

$$n = \frac{\text{قطر متوسط استوانه}}{\text{ضخامت استوانه}} = \frac{72+115}{15} = 2$$

$$M_c = \frac{115 \times 72}{2(115+72) - 50 \frac{2+1}{2}} = \frac{8280}{199} = 41.6 \text{ cm}$$

مثال ۵: برای محاسبه مدول در قسمتهای مختلف قطعه‌ای که در شکل ۳۳ مشخص شده است قبل از هر چیز مقدار تراش سطوح اضافه می‌شود. چون دو منطقه از این قطعه یعنی رینگ کناری و استوانه داخلی بطور جداگانه دارای مرکز حرارتی بوده، لذا بطور مستقل به تغذیه نیازمند هستند. در نتیجه محاسبه مدول برای این دو منطقه در دستور قرار می‌گیرد.

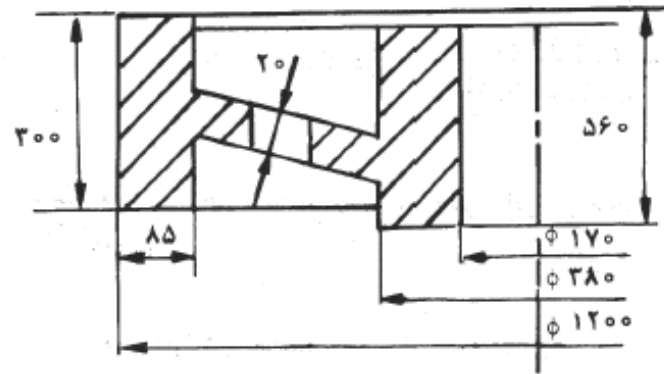











شکل ۳۳ - محاسبه مدول حرارتی یک چرخ


الف - رینگ کناری به شکل یک استوانه تو خالی با یک شاخه فرعی به ضخامت 40 mm قابل تفکیک است. لذا با مراجعه به جدول شماره ۵ مدول آن برابر است با:

$$M = \frac{a \cdot h}{2(a+h) - c \frac{n+1}{n}}$$

$$n = \frac{\text{قطر متوسط}}{\text{ضخامت قطعه}} = \frac{1200+1030}{85} = 13$$

$$M = \frac{8.5 \times 30}{2(8.5+30) - 4.0 \frac{13+1}{13}} = \frac{255}{72.7} = 3.5 \text{ cm}$$

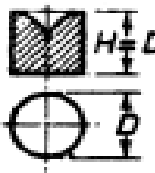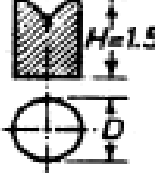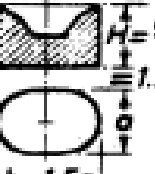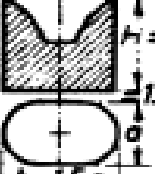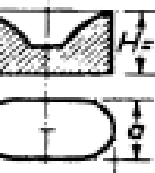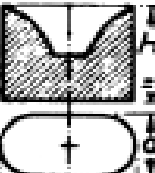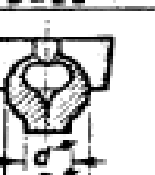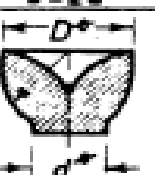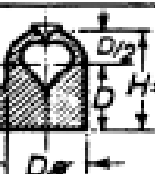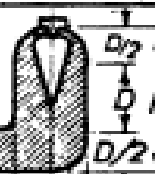نوع تغذیه	مشخصات	نوع تغذیه	مشخصات
	$V = 0.785 D^3$ $= 169 M^3$ $M = 0.1667 D$ $D = 6 M = H$		$V = 1.18 D^3$ $= 179 M^3$ $M = 0.187 D$ $D = 5.35 M$ $H = 8.02 M$
	$V = 1.605 a^3$ $= 181.5 M^3$ $M = 0.207 a$ $a = 4.84 M$ $b = 7.25 M$ $H = 6.05 M$		$V = 2.4 a^3$ $= 189 M^3$ $M = 0.233 a$ $a = 4.29 M$ $b = 6.43 M$ $H = 8.03 M$
	$V = 2.67 a^3$ $= 200 M^3$ $M = 0.237 a$ $a = 4.22 M$ $b = 8.45 M$ $H = 6.32 M$		$V = 4.07 a^3$ $= 211 M^3$ $M = 0.267 a$ $a = 3.75 M$ $b = 7.5 M$ $H = 8.42 M$
	$V = 0.533 D^3$ $= 115 M^3$ $M = 0.1667 D$ $D = 6 M$ $d = 0.61 D$ $= 3.66 M$		$V = 0.261 D^3$ $= 196 M^3$ $M = 0.11 D$ $D = 9.1 M$ $d = 0.4 D$ $= 3.64 M$
	$V = 1.04 D^3$ $= 156 M^3$ $M = 0.189 D$ $D = 5.3 M$ $H = 7.94 M$		$V = 1.318 D^3$ $= 143 M^3$ $M = 0.21 D$ $D = 4.76 M$ $H = 9.52 M$

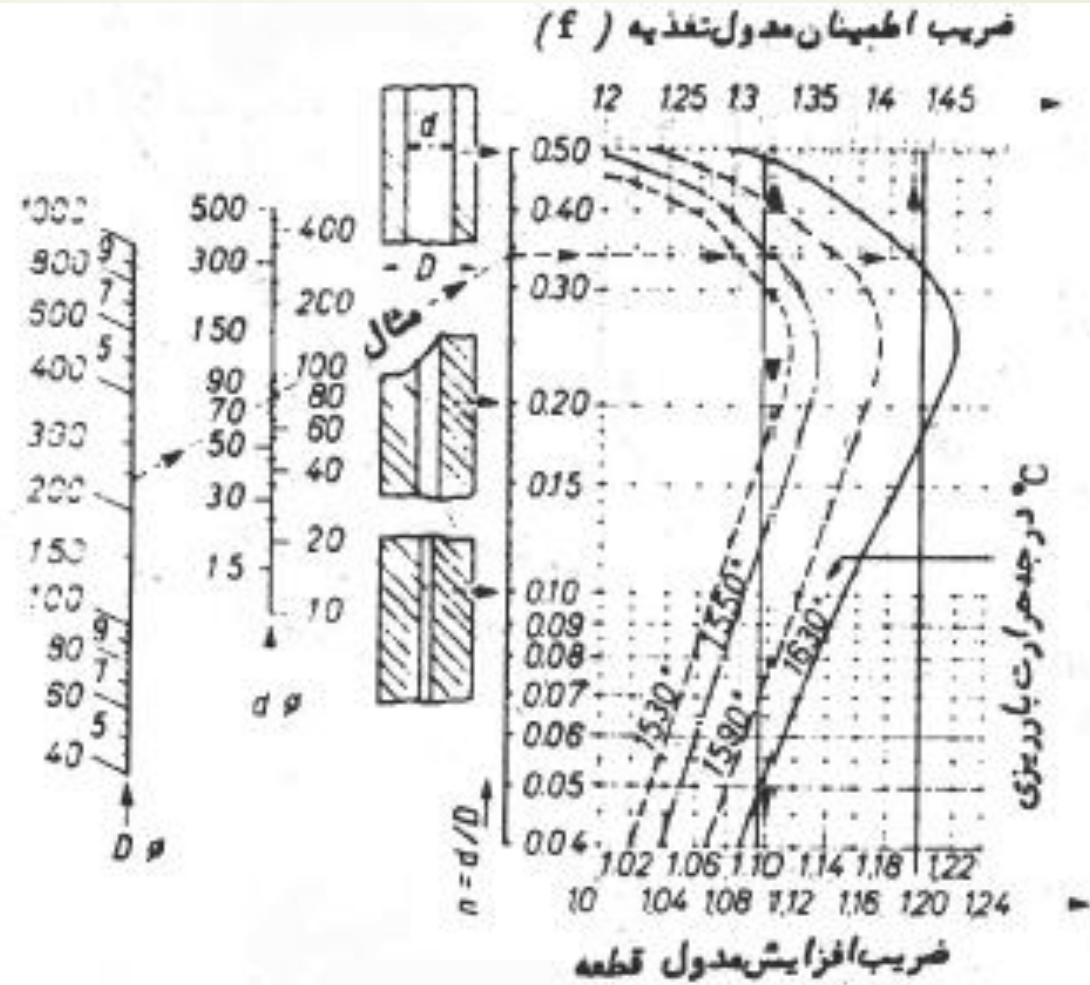

شکل a-۳۶- تعیین ضریب تصحیح مدول حرارتی برای استوانه، با قطر خارجی D قطر داخلی d و طول نامحدود

مثال: می‌خواهیم اندازه تغذیه‌های مورد نیاز را برای ریخته‌گری یک رینگ فولادی با مشخصات داده شده در شکل ۶۴ با روش کاوارینف محاسبه نمائیم.


حل: این قطعه را می‌توان بصورت یک میله با طول نامحدود (بدون اثر انتهایی از دو طرف) تصور نمود، در نتیجه مدول قطعه از روی منحنی شکل ۲۵ یا بطریق زیر محاسبه می‌شود.

$$M_C = -\frac{a \cdot h}{(a+h)} = \frac{10 \times 30}{2(10+30)} = \frac{300}{80} = 3.75 \text{ cm}$$

با توجه به نسبت $\frac{H}{D} > \frac{1}{8}$ باید برای تعیین ضریب تصحیح مدول قطعه تقریباً "از منحنی شکل ۳۶b استفاده کرد. با داشتن $\frac{d}{D} = 0.85$ و با فرض درجه حرارت بارریزی برابر با 1650°C متوجه می‌شویم که همان مدول $3/75 \text{ cm}$ احتیاج به تصحیح ندارد. مدول تغذیه برابر است با:

$$M_F = 1.2M_C = 1.2 \times 3.75 = 4.5 \text{ cm}$$

تذکر: مدول تغذیه را می‌توانستیم با داشتن ابعاد سطح مقطع قطعه (100mm x 300mm) مستقیماً از روی منحنی شکل ۵۹ بدست بیاوریم. اگر فرض کنیم که شکل تغذیه استوانه‌ای با ارتفاع H و قطر D که H=D باشد در این صورت برای تعیین ابعاد آن باید به جدول شماره ۷ مراجعه شود. همچنین با فرض اینکه درصد انقباض حجمی آلیاژ مورد نظر ما از حالت مایع به جامد برابر با ۴% باشد، از جدول ۷ خواهیم داشت:

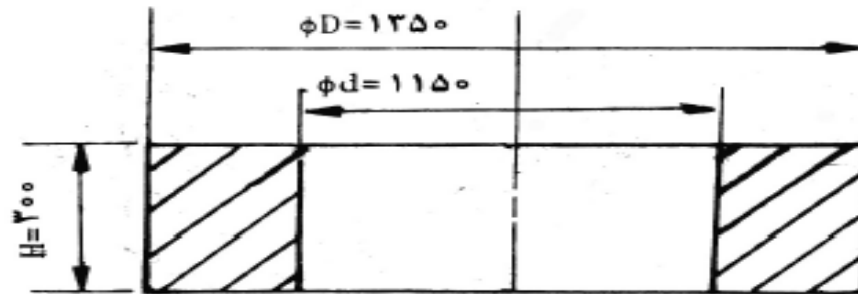


شکل ۶۴ - رینگ فولادی جهت ریخته‌گری



حول شماره ۶ - تغذیه باز

$$H = \frac{a+b}{2} = 1.5a$$


حجم قابل تغذیه با درصد انقباض مورد نظر	a	b	H	V	W	%							
						4%		5%		6%		7%	
						V	W	V	W	V	W	V	W
cm ³ , L	kg, t	cm ³ , L	kg, t	cm ³ , L	kg, t	cm ³ , L	kg, t						
0.5	21	42	32	25	0.17	63	0.50	45	0.35	34	0.26	25	0.20
0.6	26	52	38	49	0.34	125	0.97	88	0.69	66	0.51	49	0.35
0.7	30	60	45	72	0.49	180	1.40	130	1.00	96	0.76	72	0.50
0.8	34	68	51	105	0.72	262	2.05	190	1.50	142	1.12	105	0.83
0.9	38	76	57	147	1.0	370	2.90	265	2.06	197	1.55	147	1.15
1.0	43	86	65	212	1.45	520	4.14	380	3.00	285	2.22	212	1.65
1.1	47	94	70	276	1.87	690	5.40	500	3.90	372	2.90	276	2.16
1.2	51	102	76	354	2.40	880	6.90	635	5.00	475	3.70	354	2.75
1.3	55	110	82	436	2.70	990	7.70	710	5.55	555	4.76	396	3.10
1.4	59	118	88	530	3.75	1.4	11.0	1.0	7.80	740	5.75	550	4.30
1.5	64	128	95	705	4.80	1.9	15.0	1.5	10.1	930	7.40	705	5.50
1.6	68	136	102	840	5.70	2.1	17.0	1.5	11.7	1.1	8.60	840	6.55
1.7	73	144	107	1.0	6.80	2.5	20.0	1.8	11.4	1.4	11.0	1.0	7.80
1.8	76	152	114	1.2	8.20	3.0	23.5	2.2	17.1	1.6	12.5	1.2	9.40
1.9	80	160	120	1.4	9.50	3.5	27.5	2.5	19.5	1.9	15.0	1.4	11.0
2.0	85	170	127	1.7	11.5	4.3	33.5	3.1	24.1	2.3	18.0	1.7	13.0
2.2	93	186	139	2.1	14.3	5.3	41.0	3.8	30.0	2.8	22.0	2.1	16.5
2.4	102	204	152	2.8	19.0	7.0	55.0	5.1	40.0	3.8	30.0	2.8	22.0
2.6	110	220	165	3.5	23.8	8.8	69.0	6.3	49.0	4.7	37.0	3.5	27.4
2.8	118	236	177	4.4	30.0	11	86.0	7.9	62.0	5.9	46.0	4.4	34.4
3.0	127	254	190	5.3	36.0	13	100	9.5	74.0	7.2	56.0	5.3	41.4
3.2	135	270	204	6.3	44.0	16	125	12	94.0	8.8	69.0	6.3	51.0
3.4	143	286	215	7.6	52.0	19	150	14	110	10	78.0	7.6	59.0
3.6	152	304	226	9.3	63.0	23	180	17	133	12	94.0	9.3	73.0
3.8	160	320	240	11	75.0	28	220	20	156	15	117	11	86.0
4.0	169	338	252	13	88.0	33	258	23	180	17	133	13	100
4.25	180	360	268	16	110	40	312	29	226	22	171	16	125
4.50	190	380	285	18	123	45	350	33	266	24	187	18	140
4.75	200	400	300	21	143	53	414	38	296	28	219	21	165
5.0	212	424	316	25	170	63	490	45	352	34	265	25	195
5.25	222	444	331	29	197	73	570	52	405	39	305	29	226
5.50	232	464	348	33	225	83	650	60	470	45	352	33	256
5.75	242	484	364	38	258	95	740	68	530	51	400	38	296
6.0	253	506	380	43	292	107	830	77	600	58	455	43	336
6.25	264	528	395	49	334	123	960	85	685	66	515	49	382
6.5	274	548	411	55	375	137	1.1	100	780	74	580	55	430
6.75	284	568	426	61	415	152	1.2	110	860	82	640	61	475
7.0	295	590	442	68	462	170	1.3	123	960	92	715	68	530
7.25	306	612	456	76	518	190	1.5	137	1.1	102	500	76	592
7.50	316	632	474	84	570	210	1.6	151	1.2	114	900	84	655
7.75	326	652	490	92	625	230	1.8	165	1.3	125	1.0	92	715
8.0	337	674	505	102	700	255	2.0	185	1.5	137	1.1	102	800
8.25	348	696	522	112	760	280	2.2	200	1.6	150	1.2	112	875
8.5	358	716	536	123	840	310	2.4	220	1.7	165	1.3	123	960
8.75	370	740	555	137	930	342	2.7	250	2.0	183	1.5	137	1.1
9.0	380	760	570	147	1.0	365	2.9	265	2.1	200	1.6	147	1.2
9.25	390	780	585	157	1.1	390	3.0	285	2.2	210	1.7	157	1.3
9.50	400	800	600	170	1.2	425	3.3	305	2.4	228	1.8	170	1.4
9.75	410	820	618	184	1.3	460	3.6	330	2.6	248	2.0	184	1.5

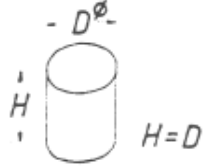

جدول ۷- تغذیه باز استوانه‌ای

حجم قابل تغذیه با درصد اشباع مورد نظر

XV								N Kg	V Cm ³	D _H mm	M _T Cm
XV		XV		XV		XV					
N Kg.t	V Cm ³ .L	N Kg.t	V Cm ³ .L	N Kg.t	V Cm ³ .L	N Kg.t	V Cm ³ .L	m.tons	litres		
+/17	11	+/12	20	+/22	20	+/22	55	+/15	22	20	+/8
+/29	27	+/29	50	+/52	67	+/52	92	+/26	27	26	+/9
+/25	57	+/6	77	+/82	102	1/12	122	+/29	57	22	+/7
+/67	86	+/91	116	1/2	155	1/68	215	+/59	86	28	+/8
+/96	122	1/2	165	1/82	220	2/5	218	+/82	122	52	+/9
1/31	161	1/8	228	2/1	205	2/2	222	1/15	161	60	1
1/75	225	2/27	202	2/17	205	2/2	522	1/55	225	66	1/1
2/26	210	2/85	292	2/1	525	5/7	225	1/97	210	72	1/2
2/9	270	2/9	500	52/5	670	7/2	925	2/52	270	78	1/2
2/6	260	2/9	625	6/5	820	1/2	1/2	2/12	260	82	1/2
2/25	570	6	770	7/8	1	10/9	1/2	2/88	570	90	1/5
5/2	690	7/2	920	10/2	1/2	12/2	1/7	2/7	690	95	1/6
6/2	820	8/6	1/1	11/7	1/5	16/2	2/1	5/6	820	102	1/7
7/25	980	10/2	1/2	12	1/8	19/5	2/5	6/7	980	108	1/8
9/25	1/2	12/5	1/6	14/2	2/2	22/5	2	820	1/2	112	1/9
10/9	1/2	12/8	1/9	16/5	2/5	22/2	2/5	9/5	1/2	120	2
12/8	1/9	20/2	2/6	26/5	2/2	27/5	2/8	12	1/9	122	2/2
18	2/2	22/2	2/1	22	2/1	25/2	5/8	15/5	2/2	122	2/2
12/2	2/1	22/8	2/2	22/6	5/6	61	7/8	21	2/1	155	2/6
28/9	2/7	28	5	52/2	6/7	72/5	9/2	25/1	2/7	168	2/8
25/2	2/5	22/6	6/1	62/5	8/1	82	11	20/5	2/5	180	2
22	5/5	58/5	7/5	77/5	9/9	109	12	27/5	5/5	192	2/2
51/5	6/6	70/5	9	92/5	12	122	17	25	6/6	202	2/2
61	7/8	82	11	109	12	155	20	52	7/8	215	2/6
72/5	9/2	101	12	122	17	180	22	62	9/2	228	2/8
82	11	112	15	155	20	218	28	75	11	220	2
101	12	121	18	172	22	255	32	88	12	255	2/25
107	15	155	20	210	27	298	38	102	15	270	2/50
121	18	187	22	255	32	352	45	122	18	285	2/25
152	21	225	29	295	38	415	52	122	21	300	5
165	25	265	32	352	45	491	62	170	25	315	5/25
218	28	295	38	400	51	528	70	190	28	320	5/50
250	32	325	42	452	58	625	81	218	32	325	5/25
290	37	390	50	522	67	725	92	252	37	360	6

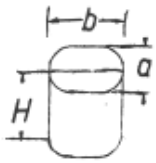

$$b = 1.5a$$


$$H = \frac{a+b}{2}$$

$$= 1.25a$$

جدول ۹- تغذیه باز چهارگوش

حجم قابل تغذیه با درصد اشباع مورد نظر

۳۷								W	V	H	b	a	M _p
M		V		M		V		Kg	cm ³	mm	mm	mm	cm
t, Kg	L, cm ³	t, Kg	L, cm ³	t, Kg	L, cm ³	t, Kg	L, cm ³	t	L	mm	mm	mm	cm
۰/۱۹	۲۲	۰/۲۶	۳۲	۰/۳۲	۴۲	۰/۳۷	۴۰	۰/۱۶	۲۲	۳۰	۳۶	۲۲	۰/۵
۰/۲۱	۲۰	۰/۲۲	۵۲	۰/۵۶	۶۲	۰/۶۸	۱۰۰	۰/۲۷	۳۰	۳۷	۴۲	۳۹	۰/۶
۰/۲۸	۶۲	۰/۶۵	۸۲	۰/۸۸	۱۱۲	۱/۲	۱۵۵	۰/۲۲	۶۲	۶۲	۵۱	۳۲	۰/۷
۰/۳۲	۳۲	۰/۳۷	۱۲۵	۱/۲	۱۶۲	۱/۸۲	۲۲۵	۰/۶۳	۳۲	۳۹	۵۱	۳۹	۰/۸
۱/۰۲	۱۳۲	۱/۲	۱۷۸	۱/۸	۲۳۲	۲/۸۵	۳۲۰	۰/۹	۱۳۲	۵۵	۶۶	۲۲	۰/۹
۱/۲۲	۱۸۲	۱/۹	۲۲۵	۲/۵۵	۳۲۶	۳/۵۵	۴۵۵	۱/۲۵	۱۸۲	۶۱	۷۲	۳۹	۱
۱/۸۷	۲۲۰	۲/۵۲	۳۲۵	۳/۳۵	۴۲۰	۴/۷	۶۰۰	۱/۶۲	۲۲۰	۶۷	۸۱	۵۲	۱/۱
۲/۴۵	۳۱۵	۳/۲	۴۲۵	۴/۲	۵۶۵	۶/۱۵	۷۹۰	۲/۱۵	۳۱۵	۷۲	۸۸	۵۹	۱/۲
۳/۱۲	۴۰۰	۴/۲	۵۲۰	۵/۶	۶۲۰	۷/۸	۱	۳/۲۲	۴۰۰	۷۹	۹۵	۶۳	۱/۳
۳/۹۰	۵۰۰	۵/۳	۶۸۰	۷	۹۰۰	۱۰	۱/۲	۳/۲	۵۰۰	۸۵	۱۰۲	۶۸	۱/۴
۳/۷۵	۶۰۰	۶/۵	۸۲۵	۸/۶	۱۱۱۰	۱۱/۷	۱۵۰	۴/۱۵	۶۱۰	۹۱	۱۱۰	۷۳	۱/۵
۵/۸	۷۲۰	۷/۸	۱	۱۰	۱/۲	۱۵	۱/۹	۵	۷۲۰	۹۷	۱۱۷	۷۸	۱/۶
۷	۸۹۰	۱/۳	۱/۲	۱۲	۱/۶	۱۷	۲/۲	۶	۸۹۰	۱۰۲	۱۲۵	۸۳	۱/۷
۷/۸	۱	۱۱	۱/۲	۱۲	۱/۸	۱۹/۵	۲/۵	۶/۸	۱	۱۰۹	۱۳۲	۸۸	۱/۸
۹/۲	۱/۲	۱۳	۱/۶	۱۷	۲/۲	۲۳/۲	۳	۸/۲	۱/۲	۱۱۵	۱۳۸	۹۲	۱/۹
۱۲	۱/۵	۱۶	۱	۲۱	۲/۷	۲۹	۳/۷	۱۰	۱/۵	۱۲۱	۱۴۵	۹۷	۲
۱۵	۱/۹	۲۰	۲/۶	۲۷	۳/۲	۳۷/۵	۴/۸	۱۲	۱/۹	۱۳۳	۱۶۰	۱۰۷	۲/۲
۲۰	۲/۵	۲۷	۲/۲	۳۵	۴/۵	۴۹	۶/۲	۱۷	۲/۵	۱۴۵	۱۷۲	۱۱۶	۲/۳
۲۶	۳/۲	۳۶	۲/۶	۴۸	۶/۱	۶۶	۸/۵	۲۲	۳/۲	۱۵۷	۱۸۹	۱۲۶	۲/۶
۳۲	۴	۴۲	۵/۲	۵۶	۷/۲	۷۸	۱۰	۲۷	۴	۱۶۹	۲۰۳	۱۴۵	۲/۸
۳۸	۴/۹	۵۲	۶/۶	۶۸	۸/۸	۹۲	۱۲	۳۲	۴/۹	۱۸۱	۲۲۰	۱۶۷	۳
۴۶	۵/۹	۶۲	۸	۸۶	۱۱	۱۱۷	۱۵	۴۰	۵/۹	۱۹۳	۲۳۳	۱۵۵	۳/۲
۵۶	۷/۲	۷۷	۱/۸	۱۰۰	۱۲	۱۴۰	۱۸	۴۹	۷/۲	۲۰۵	۲۴۸	۱۶۵	۳/۳
۶۶	۸/۵	۹۲	۱۲	۱۱۸	۱۵	۱۶۲	۲۱	۵۸	۸/۵	۲۱۸	۲۶۳	۱۷۵	۳/۶
۷۸	۱۰	۱۰۹	۱۲	۱۴۰	۱۸	۱۹۵	۲۵	۶۸	۱۰	۲۳۰	۲۷۷	۱۸۵	۳/۸
۹۲	۱۲	۱۲۵	۱۶	۱۷۰	۲۲	۲۲۲	۳۰	۸۲	۱۲	۲۴۲	۲۹۳	۱۹۵	۴
۱۱۰	۱۴	۱۴۸	۱۹	۱۹۵	۲۵	۲۷۲	۳۵	۹۵	۱۴	۲۵۶	۳۱۰	۲۰۶	۴/۵
۱۲۵	۱۶	۱۷۱	۲۲	۲۳۰	۲۹	۳۱۲	۴۰	۱۰۹	۱۶	۲۷۲	۳۲۶	۲۱۸	۴/۵
۱۵۰	۱۹	۲۰۲	۲۶	۲۶۵	۳۲	۳۷۵	۴۸	۱۲۰	۱۹	۲۸۶	۳۴۵	۲۳۰	۴/۵
۱۷۰	۲۲	۲۲۲	۳۰	۳۱۲	۳۰	۴۲۰	۵۵	۱۵۰	۲۲	۳۰۲	۳۶۲	۲۴۲	۵
۲۰۰	۲۶	۲۷۲	۳۵	۳۶۶	۴۷	۵۱۲	۶۶	۱۷۷	۲۶	۳۱۶	۳۸۰	۲۵۳	۵/۵
۲۳۰	۳۰	۳۲۰	۴۱	۴۲۰	۵۲	۵۸۶	۷۵	۲۰۲	۳۰	۳۳۲	۴۰۰	۲۶۶	۵/۵
۲۷۰	۳۵	۳۷۵	۴۸	۴۹۰	۶۲	۶۸۵	۸۸	۲۳۸	۳۵	۳۴۷	۴۱۵	۲۷۶	۵/۵
۳۰۰	۳۹	۴۱۲	۵۲	۵۳۵	۷۰	۷۶۵	۹۸	۲۶۵	۳۹	۳۶۲	۴۲۰	۲۸۰	۶

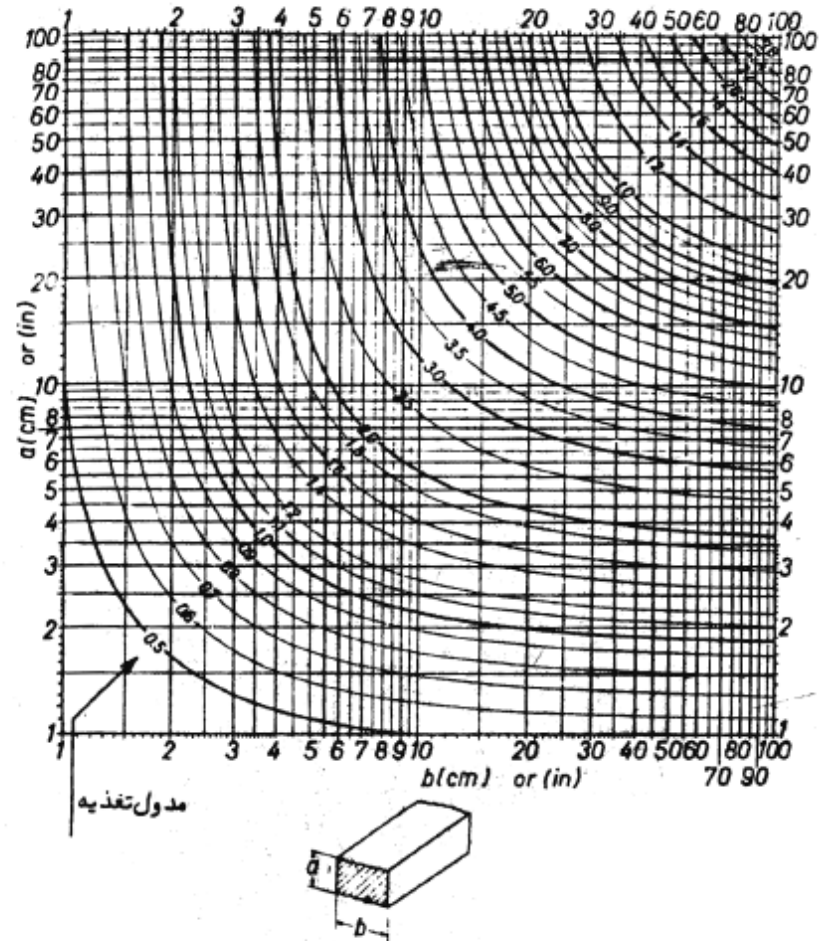

شکل ۵۸- تعیین مدول تغذیه از روی بعد سطح مقطع قطعه که بصورت
 یک میله با طول نامحدود باشد ($f = 1/1$)

$$M_F = 4.5 \text{ cm} \text{ و } H=D = 27 \text{ mm} \text{ و } V_F = 15 \text{ dm}^3$$

(حجمی از قطعه که توسط یک تغذیه کمبود مذاب خود را جبران می‌کند) $V = 38 \text{ dm}^3$ با توجه به حجم کل قطعه که برابر با 117 dm^3 است ، تعداد تغذیه مورد نیاز بدست می‌آید .

$$\text{عدد } 3 = \frac{117}{38} = \text{تعداد تغذیه مورد نیاز}$$

حال باید بررسی شود که آیا مجموع منطقه اثر سه تغذیه برای محیط متوسط قطعه کافی هست یا نه (شکل ۶۵) ، چون در صورتی که مجموع منطقه اثر سه تغذیه برابر با محیط متوسط قطعه نباشد ، باید شکل یا تعداد یا اندازه تغذیه‌ها را طوری تصحیح نمائیم که مجموع منطقه اثر سه تغذیه حداقل برابر با محیط متوسط قطعه گردد .


برای محاسبه منطقه اثر هر تغذیه و با توجه به شکل ۱۴ برای قطعه میله‌ای با یک تغذیه بدون در نظر گرفتن اثر انتهایی قطعه خواهیم داشت .

$$\text{منطقه اثر یک تغذیه} = 2T + 2T = 4T = 4 \times 100 = 400 \text{ mm}$$

$$\text{منطقه اثر سه تغذیه} = 400 \times 3 = 1200 \text{ mm}$$

$$\text{قطر سه تغذیه + منطقه اثر سه تغذیه} = 1200 + 3 \times 270 = 2010 \text{ mm}$$

با توجه به محیط متوسط رینگ که برابر است با 3900 mm ، معلوم می‌گردد که این سه تغذیه کافی نیست . برای تصحیح کار یکی از سه روش زیر را باید انتخاب نمائیم .

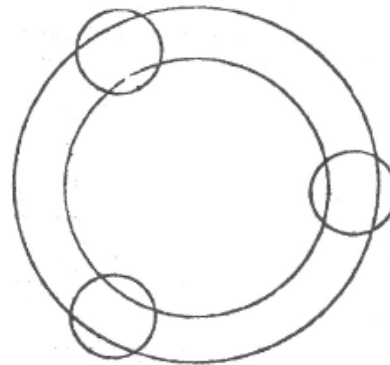

شکل ۶۵- طرز قرار گرفتن سه تغذیه روی رینگ فولادی

روش ۱ - افزایش تعداد تغذیه‌ها

با ازدیاد تعداد تغذیه‌ها به ۴ یا ۵ عدد نمی‌توان به منطقه اثر کافی دست یافت. تنها با ۶ تغذیه به قطر ۲۷۰ mm و ارتفاع ۲۷۰ mm به منطقه اثری بیشتر از محیط متوسط قطعه خواهیم رسید.

$$\text{قطر ۶ تغذیه} + \text{منطقه اثر ۶ تغذیه} = 6 \times 400 + 6 \times 270 = 2400 + 1620 = 4020 \text{ mm}$$

پس در شرایط معمولی با ۶ تغذیه قادر به تولید قطعه سالم خواهیم بود.

روش ۲ - اگر بین هر دو تغذیه یک میرد خارجی قرار دهیم (شکل ۶۶) با افزایش منطقه اثر هر تغذیه و با توجه به شکل ۱۴ خواهیم داشت:


$$\text{منطقه اثر هر میرد} = 2(2.5T + 50\text{mm}) = 2(2.5 \times 100 + 50) = 600 \text{ mm}$$

$$\text{منطقه اثر سه میرد} = 600 \times 3 = 1800 \text{ mm}$$

$$\text{منطقه اثر سه تغذیه و قطر آنها} = 2010 \text{ mm}$$

$$\text{مجموع منطقه اثر تغذیه و میرد} = 2010 + 1200 = 3210 \text{ mm}$$

با در نظر گرفتن طول هر میرد تقریباً "سه تغذیه و سه میرد برای ریخته‌گری این قطعه کفایت خواهند نمود. چون با فرض طول هر میرد برابر با ۲۰۰ mm برای سه میرد می‌شود ۶۰۰ mm لذا طول منطقه اثر خواهد شد $3210 + 600 = 3810 \text{ mm}$ که نزدیک به محیط متوسط رینگ یعنی ۳۹۰۰ mm بوده و قابل قبول می‌باشد.

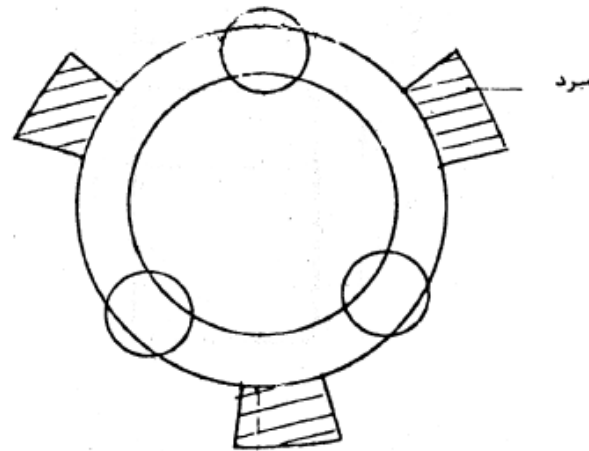

شکل ۶۶ - استفاده از میرد خارجی

روش ۳- با تغییر شکل تغذیه‌ها از مقطع دایره‌ای به مقطع مستطیلی:
با مراجعه به جدول ۱۱ ابعاد تغذیه‌ای را با مدول $۴/۵\text{cm}$ (که قبلاً محاسبه شده) بدست می‌آوریم:

$$a = 190 \text{ mm}$$


$$H = 285 \text{ mm}$$

$$b = 380$$


تعداد مورد نیاز از این تغذیه ۵ عدد خواهد بود. (شکل ۶۷)

$$5b + \text{مجموع منطقه اثر } ۵ \text{ تغذیه} = 5 \times 400 + 50 \times 380 = 3900 \text{mm}$$


که برابر با محیط متوسط قطعه بوده و نشان‌دهنده کافی بودن منطقه اثر تغذیه‌ها می‌باشد. البته این ۵ تغذیه حتی برای حجمی به مراتب بیشتر از حجم قطعه مورد نظر ما نیز کافی می‌باشد و این اضافه حجم تغذیه‌ها از راندمان تولید خواهد کاست ولی نهایتاً باید با بررسی‌های کلی در مواردی چون شرایط برش و تمیزکاری یا مراحل دیگر تولید در کارگاه تصمیم‌گیری نمود که آیا ۵ تغذیه بزرگ مناسب‌تر است یا ۲ تغذیه کوچکتر؟ تذکر: البته قبل از محاسبه مدول حرارتی تغذیه و انتخاب ضریب اطمینان $f = 1.2$ ، لازم بود بهترین و مناسبترین نوع تغذیه و مقدار ضریب f را از روی شکل و مسدول قطعه تعیین می‌نمودیم. برای این کار می‌توانستیم مستقیماً "با داشتن مدول قطعه ($M_C = ۳/۷۵\text{cm}$) و درصد انقباض جمعی فولاد ($S = ۴\%$) به شکل ۵۰ مراجعه کرده و تغذیه مناسب را برای

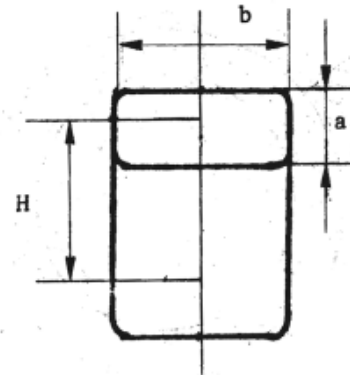

شکل ۶۷- تغذیه باز با سطح مقطع چهارگوش

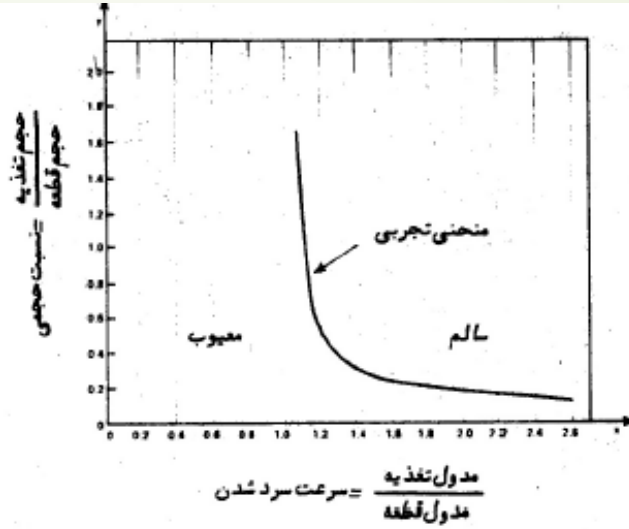

شکل a - ۶۸

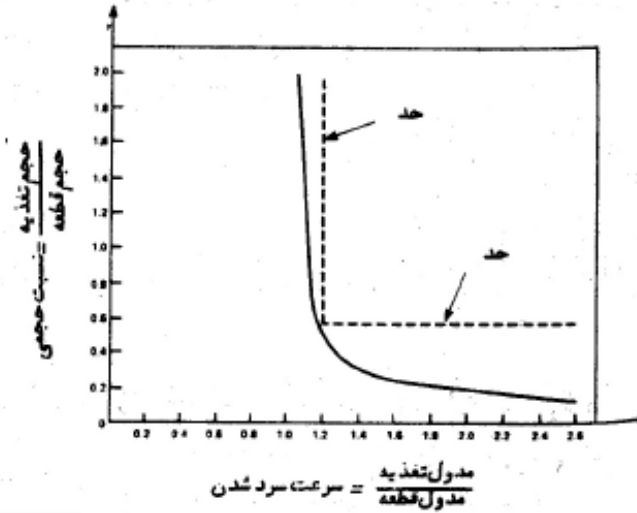


شکل b - ۶۸


۶۸(a - b) - منحنی های روش گابن

مثال ۱:


رینگ را که در روش کاوارینف بطور مثال در نظر گرفته بودیم مجدداً در این روش مورد بررسی قرار می‌دهیم (شکل ۷۳). اگر فرض کنیم که این رینگ با یک تغذیه ریخته‌گری شود.

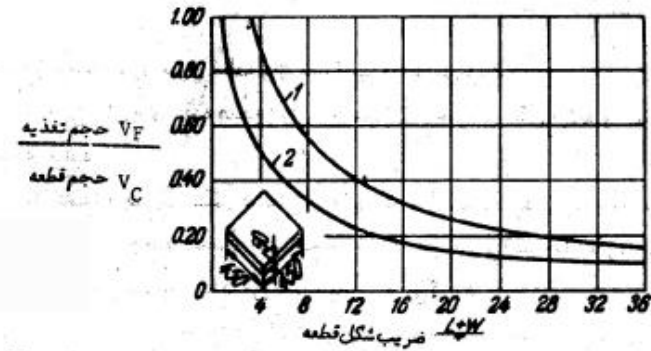


شکل ۶۹- چگونگی ارتباط ضریب شکل قطعه $(\frac{L+W}{T})$ و نسبت حجمی $(\frac{V_F}{V_C})$

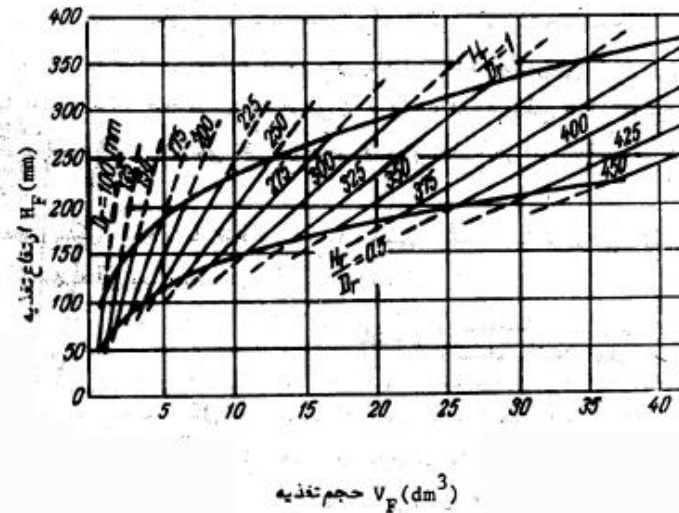

شکل ۷۰- تعیین ارتفاع تغذیه از روی حجم آن در سیستم متریک

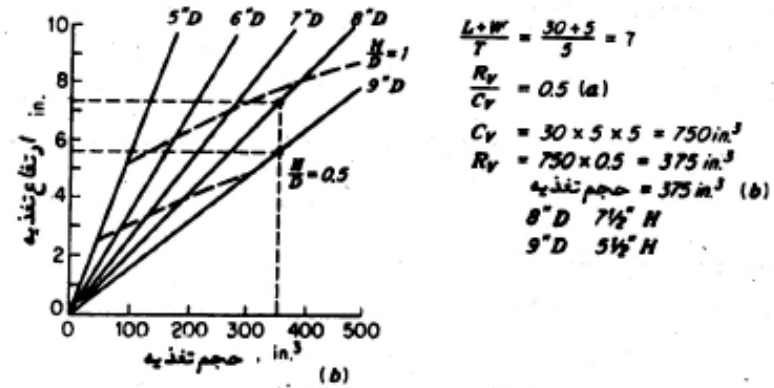

شکل ۲۱- تعیین ارتفاع تغذیه از روی حجم آن در سیستم آبرینچی

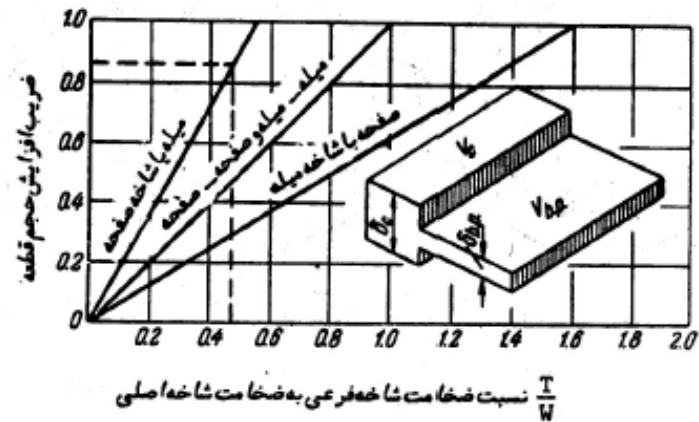

شکل ۲۲- تعیین ضریب افزایش حجم قطعه در اثر اتصال شاخه به آن

$$\text{ضریب شکل قطعه} = \frac{L + W}{T} = \frac{3900+300}{100} = 42$$

تذکر: بادر نظر گرفتن ابعاد مقطع قطعه که برابر با 100×300 است بعد کمتر قطعه بعنوان ضخامت تلقی می شود و در رابطه بالا نیز همینطور عمل شده است .
با مراجعه به منحنی شکل ۶۹ و دانستن ضریب شکل ، نسبت حجم تغذیه به حجم قطعه بدست می آید .



$$\frac{V_F}{V_C} = 0.12$$

$$V_C = 117 \text{ dm}^3, V_F = 0.12V_C = 0.12 \times 117 = 14 \text{ dm}^3$$

از روی منحنی شکل ۷۰ با فرض اینکه تغذیه بشکل استوانه با نسبت ابعادی $\frac{D}{H} = 1/5$ باشد خواهیم داشت :

$$\text{قطر تغذیه } D = 300 \text{ mm}$$

$$\text{ارتفاع تغذیه } H = 200 \text{ mm}$$

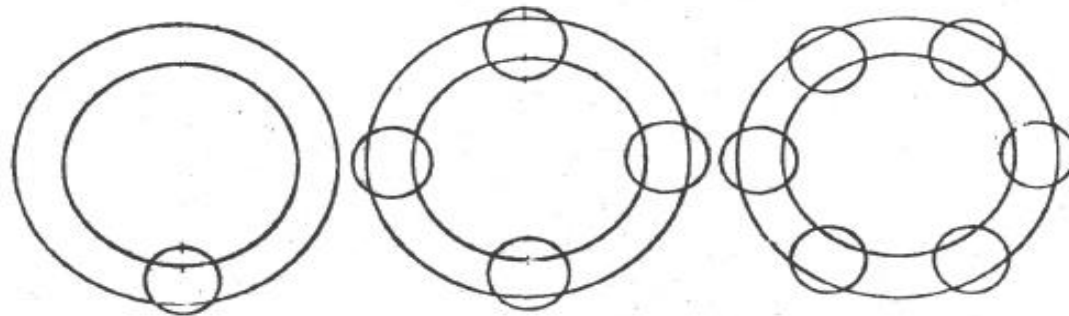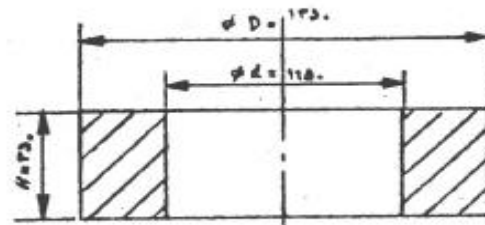

اما با توجه به منطقه اثر یک تغذیه برای این رینگ که برابر است با ۴۰۰ mm مشاهده می‌گردد که یک تغذیه کافی نیست تا تمام محیط متوسط رینگ را بپوشاند. چون محیط متوسط رینگ برابر با ۳۹۰۰ mm و قطر یک تغذیه برابر با ۳۰۰ mm بدست آمده بود لذا منطقه اثری که باید یک تغذیه داشته باشد خواهد بود.

$$\text{منطقه اثر مورد نیاز} = \frac{3900 - 300}{2} = \frac{3600}{2} = 1800 \text{ mm}$$

با توجه به منطقه اثر یک تغذیه برای این قطعه که برابر است با ۴۰۰ mm (در مثالهای قبلی محاسبه شده بود) و قطر تغذیه یعنی ۳۰۰ mm "منطقه اثر یک تغذیه خواهد شد.

$$400 + 300 = 700 \text{ mm}$$

در نتیجه با مقایسه با ۱۸۰۰ mm این مقدار کافی نیست و در صورت استفاده از یک تغذیه مقداری از قطعه دارای حفره انقباضی خواهد شد. لذا باید بر تعداد تغذیه‌ها افزود تا مجموع منطقه اثر آنها تمام محیط متوسط رینگ را بپوشاند.

اگر ۶ تغذیه در نظر گرفته شود، حجمی از قطعه که باید کمبود مذاب خود را از یک تغذیه جبران کند برابر میشود با:

$$\frac{117}{6} = 19.5 \text{ dm}^3$$

ضریب شکل برای $\frac{1}{6}$ حجم قطعه خواهد شد.

$$\frac{L+W}{T} = \frac{3900 \div 6 + 300}{100} = 9.5$$

با استفاده از منحنی شکل ۶۹ نسبت $\frac{V_F}{V_C}$ برابر ۰/۴۲ بدست می‌آید و در نتیجه حجم یک تغذیه مساوی است با $V_F = 0.42 \times 19.5 = 8.2 \text{ dm}^3$ و از روی منحنی شکل ۷۰ ارتفاع و قطر تغذیه تعیین می‌شود.

$$D=250 \text{ mm}$$

$$H=175 \text{ mm}$$

مناطق اثر شش تغذیه برابر است با:

$$\text{منطقه اثر یک تغذیه} = 2T + 2T = 4T = 4 \times 100 = 400 \text{ mm}$$

